MATÉRIEL D'INSPECTION DES STRUCTURES ET DES TUNNELS

Conforme à l'édition 2022 du Manuel d'inventaire des structures, à l'édition 2017 du Manuel d'inspection des structures, à l'Info-structures A2019-16, à l'édition 2020 du Manuel d'inventaire et d'inspection des tunnels et de l'édition de 2019 du Manuel d'entretien des structures

Mars 2023



AVANT-PROPOS

Ce document contient les principaux renseignements et tableaux du *Manuel d'inspection des structures et* du *Manuel d'inventaire et d'inspection des tunnels*, ainsi que la numérotation des éléments présentée dans le *Manuel d'inventaire des structures*.

Cet ouvrage se veut un outil que l'inspecteur garde sous la main et consulte lors de l'inspection. Il regroupe les principaux renseignements, les critères généraux et particuliers nécessaires à l'évaluation de l'état des structures.

Son utilisation suppose que l'inspecteur connaît le fonctionnement du système d'évaluation de l'état décrit dans le *Manuel d'inspection des structures*.

Mars 2023 Page 2 de 151

SYSTÈME D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT

État du matériau (A, B, C, D) basé sur :

- Défauts de matériau du chapitre 4 du Manuel d'inspection des structures;
- Critères spécifiques des chapitres 6 à 13 du Manuel d'inspection des structures;
- Critères spécifiques du chapitre 5 du Manuel d'inventaire et d'inspection des tunnels.

L'inspecteur doit déterminer le pourcentage de l'élément dans chaque état en s'assurant que la somme des pourcentages égale 100 %.

Dans le cas d'un défaut de fissuration du béton, de l'acier ou de l'enrobé, utiliser le critère suivant pour estimer le pourcentage de la surface de l'élément défectueux :

4 m linéaires de fissures = 1 m² de surface équivalente endommagée

Mars 2023 Page 3 de 151

Évaluation du comportement (CEC)

Pour les structures :

- Critères généraux (voir tableau 3.4-1 du Manuel d'inspection des structures);
- Critères spécifiques (voir chapitres 5 à 13);
- Niveau d'importance (voir tableau 3.2-1).

Pour les tunnels :

- Critères généraux (tableau 3.4-1 du Manuel d'inspection des structures);
- Critères spécifiques (chapitre 5 du Manuel d'inventaire et d'inspection des tunnels);
- Niveau d'importance (tableau 5.1-1 du Manuel d'inventaire et d'inspection des tunnels).

Mars 2023 Page 4 de 151

Tableau 3.4-1
Critères généraux d'évaluation du comportement des éléments (*Manuel d'inspection des structures*)

Comportement	Diminution de l'aptitude d'un élément à jouer son rôle			
Cote CEC	Élément prin- cipal	Élément se- condaire		
4	0 à 10 %	0 à 10 %		
3	10 à 20 %	10 à 30 %		
2	20 à 30 %	30 à 50 %		
1	> 30 %	> 50 %		

Commentaires à inscrire si :

CEC = 2 ou 1 ou C > 0 % ou D > 0 %

Activités à recommander si :

CEC = 2 ou 1 ou $C \ge 20 \%$ ou D > 0 %

Priorités d'intervention

Tableau 3.10-1 Délais d'intervention (*Manuel d'inspection des structures*)

CEC	Délai d'intervention
4	Aucune intervention suggérée avant 10 ans
3	Intervention suggérée d'ici 6 à 10 ans
2	Intervention suggérée d'ici 5 ans
1	Intervention suggérée d'ici 2 ans

Mars 2023 Page 6 de 151

INSPECTION DES STRUCTURES

PONTS, PONCEAUX ET MURS

Mars 2023 Page 7 de 151

Niveau d'importance des éléments (Ponts, ponceaux et murs)

Groupe	Élément	Niveau d'importance	Caractéristiques dimensionnelles
	Cours d'eau	Secondaire	S. O.
Cours d'eau	Remblai	Secondaire	S. O.
et remblai	Protection de talus	Secondaire	S. O.
	Protection du lit	Secondaire	S. O.
	Fondation	Principal	S. O.
	Mur de front	ont Principal	
	Colonnes	Principal	Superficie
	Chevêtre	Principal	Superficie
	Garde-grève	Secondaire	Superficie
Culées	Blocs d'assise	Principal	Nombre
	Corbeaux	Principal	Nombre
	Appareils d'appui	Principal	Nombre
	Butoirs	Secondaire	Nombre
	Murs en aile / en retour	Secondaire	Superficie
	Assise	Principal	Superficie

Mars 2023 Page 8 de 151

Groupe	Élément	Niveau d'importance	Caractéristiques dimensionnelles
	Fondation	Principal	S. O.
	Fût	Principal	Superficie
Piles	Colonnes / bancs	Principal	Superficie
	Chevêtre	Principal	Superficie
	Blocs d'assise	Principal	Nombre
	Corbeaux	Principal	Nombre
	Appareils d'appui	Principal	Nombre
	Butoirs	Secondaire	Nombre
	Assise	Principal	Superficie

Mars 2023 Page 9 de 151

Groupe	Élément	Niveau d'importance	Caractéristiques dimensionnelles
Poutres à	Poutre	Principal	Superficie
âme pleine/ poutres- caissons	Diaphragme d'extrémité à l'intérieur d'une poutre- caisson	Principal	Superficie
	Contreventements	Secondaire	Nombre
Contreven- tements	Portique d'extrémité	Secondaire	Nombre
	Diaphragmes	Secondaire	Nombre
	Corde supérieure	Principal	Superficie ou longueur
	Corde inférieure	Principal	Superficie ou longueur
Poutres triangulées	Montants / poteaux	Principal	Superficie ou hauteur
	Diagonales	Principal	Superficie ou longueur
	Assemblages	Principal	Nombre
	Arc	Principal	Superficie
Arc	Membrure supérieure	Principal	Superficie
Aic	Tirant	Principal	Longueur
	Suspentes/montants	Principal	Hauteur
	Diagonales	Principal	Longueur
	Assemblages	Principal	Nombre

Mars 2023 Page 10 de 151

Groupe	Élément	Niveau d'importance	Caractéristiques dimensionnelles
	Tympan	Principal	Superficie
Arc à tympan rigide	Fondation	Principal	S. O.
	Voûte	Principal	Superficie
	Massif d'ancrage	Principal	S. O.
	Chambre d'épanouiss. câbles	Principal	Superficie
	Câble porteur et accessoires	Principal	Nombre
Pont sus- pendu	Suspentes et accessoires	Principal	Nombre
	Bras d'articulation	Principal	Nombre
	Butoirs	Principal	Nombre
	Stabilisateurs transversaux	Principal	Nombre
	Haubans et accessoires	Principal	Nombre
Pont à haubans	Sabots d'attache des torons	Principal	Nombre
	Bras d'articulation	Principal	Nombre
	Tirants	Principal	Nombre
Pont couvert	Lambris	Secondaire	Superficie
	Toiture	Secondaire	Superficie

Mars 2023 Page 11 de 151

Groupe	Élément	Niveau d'importance	Caractéristiques dimensionnelles
Structure	Entretoises	Principal	Superficie
de tablier	Longerons	Principal	Superficie
	Platelage	Principal	Superficie
Distalans	Côté extérieur	Principal	Superficie
Platelage	Surface de roulement	Secondaire	Superficie
	Système de drainage	Secondaire	Nombre
	Chasse-roue	Secondaire	Longueur
Chasse- roue/trottoir	Trottoir	Secondaire	Superficie
	Bande médiane	Secondaire	Longueur
L. C. C.	Élément en élastomère	Secondaire	Largeur
Joints	Épaulements	Secondaire	Largeur
	Autres éléments	Secondaire	Largeur
	Glissière (gauche ou droite)	Secondaire	Longueur
Dispositif de retenue	Glissière médiane	Secondaire	Longueur
	Garde-fou	Secondaire	Longueur

Mars 2023 Page 12 de 151

Groupe	Élément	Niveau d'importance	Caractéristiques dimensionnelles
Protection	Acier structural - unités de fondation	Secondaire	Superficie
contre la	Acier structural - tablier	Secondaire	Superficie
corrosion	Acier structural - pout. triang./arc	Secondaire	Superficie
	Transition de chaussée	Secondaire	S. O.
Approches	Système de drainage	Secondaire	Nombre
Approches	Glissière	Secondaire	Longueur
	Escaliers	Secondaire	Nombre
	Mur de tête	Secondaire	Superficie
	Mur en aile	Secondaire	Superficie
	Mur parafouille	Secondaire	S. O.
Ponceau	Déflecteur et/ou piège à débris	Secondaire	Nombre
Onecau	Fondation	Principal	S. O.
	Radier	Principal	Superficie
	Murs/naiss.voûte/coins infér.	Principal	Superficie
	Dessous de la dalle/voûte	Principal	Superficie

Mars 2023 Page 13 de 151

Groupe	Élément	Niveau d'importance	Caractéristiques dimensionnelles
Mur de	Fondation	Principal	S. O.
soutènement	Mur	Principal	Superficie
Autres types	Fondation	Secondaire	S. O.
de murs	Mur	Secondaire	Superficie
	Éléments accessoires	Secondaire	S. O.
Système	Passerelle d'inspection	Secondaire	Nombre
d'accès	Main courante	Secondaire	Nombre
	Élément architectural	Secondaire	S. O.
	Contrepoids	Principal	Superficie
	Pilier	Principal	Nombre
Éléments de	Pivot	Principal	Nombre
pont mobile	Bras	Principal	Nombre
	Tirant	Principal	Longueur
	Engrenages	Principal	Nombre

Les formules de calcul des quantités se trouvent dans le *Manuel d'inventaire* des structures.

Mars 2023 Page 14 de 151

Tableau 4.8-1 Défauts du béton

DESCRIPTION DES DÉFAUTS ÉTAT DU MATÉ			MATÉRIAU	ATÉRIAU	
DESCRIPTION DES DEFAUTS	Α	В	С	D	
Désagrégation ou érosion par abrasion					
Détérioration du béton et déta- chement de granulats à une profondeur	jusqu'à 25 mm	de 25 à 50 mm	de 50 à 100 mm	plus de 100 mm	
Délaminage					
Décollement du béton de recou- vrement sans qu'il n'y ait de détachement			présence		
Éclatement					
Détachement du béton de recouvrement			présence		
Corrosion de l'armature					
Dégradation de l'acier d'armature par la corrosion		trace de rouille à la surface du béton ou armature apparente	armature apparente rouillée	armature apparente très rouillée	
et					
Diminution de section de la barre due à la corrosion		aucune	jusqu'à 30 %	plus de 30 %	
Fissuration (béton armé ou précontraint)					
Ouverture de la fissure		inférieure à 0,8 mm	de 0,8 à 3 mm	supérieure à 3 mm	
Fissuration (béton de masse)					
Ouverture de la fissure		inférieure à 2 mm	de 2 à 6 mm	supérieure à 6 mm	
Défauts à noter	Dépôts, nic	ls de caillou	x, cratère, j	oint froid	

Mars 2023 Page 15 de 151

Tableau 4.8-2 Défauts de la maçonnerie

DESCRIPTION DES DÉFAUTS	ÉTAT DU MATÉRIAU			
DESCRIPTION DES DEFAUTS	Α	В	С	D
Désagrégation				
Perte de mortier à une profon- deur	jusqu'à 25 mm	de 25 à 50 mm	de 50 à 100 mm	plus de 100 mm
ou				
Dégradation de la pierre	Superfi- cielle	pierres légèrement fissurées	pierres très fissurées	perte de pierres
Fissuration				
Ouverture de fissure		Inférieure à 2 mm	de 2 à 6 mm	supérieure à 6 mm

Mars 2023 Page 16 de 151

Tableau 4.8-3 Défauts de l'acier

DESCRIPTION DES DÉFAUTS	ÉTAT DU MATÉRIAU			
DESCRIPTION DES DEFAUTS	Α	В	C	D
Corrosion				
Diminution de section de l'acier due à la corrosion	aucune	inférieure à 10 %	de 10 à 30 %	plus de 30 %
Fissuration				
Fissure dans un élément				présence
Défauts à noter	Déformations permanentes d'une mem- brure sous la forme de fléchissement, de déversement, de flambement, de voilement, de torsion			

L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé si une fissure est observée dans un élément principal (poutre, entretoise, longeron, arc, banc, etc.).

Mars 2023 Page 17 de 151

Tableau 4.8-4 Défauts de l'aluminium

DESCRIPTION DES DÉFAUTS		ÉTAT DU N	/IATÉRIAU	
DESCRIPTION DES DEFAUTS	Α	В	C	D
Corrosion				
Diminution de section du métal due à la corrosion	aucune	inférieure à 10 %	de 10 à 30 %	plus de 30 %
Fissuration				
Fissure dans un élément				présence
Défauts à noter	Déformations permanentes d'une mem- brure sous la forme de fléchissement, de déversement, de flambement, de voilement, de torsion			

L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé si une fissure est observée dans un élément principal (poutre, entretoise, longeron, arc, banc, etc.).

Mars 2023 Page 18 de 151

Tableau 4.8-5 Défauts du bois

DESCRIPTION DES		ÉTAT DU	MATÉRIAU	
DÉFAUTS	Α	В	С	D
Pourriture ou trou d'insecte				
Résistance du bois à la pénétration de la pointe d'un marteau de géologue	grande	limitée ou correspondant à une profondeur d'enfoncement jusqu'à 20 mm	faible ou correspondant à une profon- deur d'enfoncement supérieure à 20 mm et fibres de bois commençant à se détacher	minime à aucune
Usure par abrasion				
Diminution de section	inférieure à 10 %	de 10 à 20 %	de 20 à 30 %	supérieure à 30 %
	Vieillissement : détérioration du bois sous forme de gerce, de fente ou de roulure			
Défauts à noter	Altération physique: altération sous forme de fêlure, d'écrasement ou de rupture			
	Bois brûlé: feu	bois ayant subi	une dégradation	suite à un

Mars 2023 Page 19 de 151

Tableau 4.8-6 Défauts de l'enrobé

DESCRIPTION DES DÉ-		ÉTAT DI	J MATÉRIA	'n	
FAUTS	Α	В	С	D	
Fissuration					
Ouverture de fissure dans l'enrobé		Inférieure à 15 mm	de 15 à 30 mm	supérieure à 30 mm ou avec déta- chement de fragments ou avec filtrat de béton	
Nid-de-poule					
Trou dans la chaussée, de forme arrondie, résultant de désenrobage, d'arrachement ou de pelade de profondeur	inférieure à 20 mm	de 20 à 40 mm	de 40 à 60 mm	supérieure à 60 mm	
Orniérage ou ondulation					
Affaissement de l'enrobé le long des voies de roulement ou irrégularités de profil de profondeur	inférieure à 10 mm	de 10 à 20 mm	de 20 à 40 mm	supérieure à 40 mm	
Défauts à noter	Polissage ou ressuage				

Mars 2023 Page 20 de 151

Tableau 5.7-1 Critères spécifiques – Comportement – Cours d'eau

Défauts de		CE	С	
comportement observés	4	3	2	1
 Mauvais alignement du cours d'eau causant des dommages et pouvant affecter la stabilité de la structure 	Aucune- ment à légèrement	de façon appré- ciable	de façon impor- tante	de façon très impor- tante
2 - Débris ou sédiments transpor- tés par le cours d'eau causant une réduction de l'ouverture ou des dommages pouvant affecter la stabilité d'un élément	Aucune- ment à légèrement	de façon appré- ciable	de façon impor- tante	de façon très impor- tante
3 - Affouillement du lit du cours d'eau au pourtour d'une pile jusqu'à un niveau situé entre le dessus et le dessous de la se- melle de fondation			présence	
4 - Défauts affectant un aména- gement de l'habitat du poisson 4a - Érosion du lit ou sédimenta- tion d'un ponceau à simula- tion de cours d'eau				
4b – Variation du niveau d'eau sur toute la longueur ou dé- placement de l'empierrement par rapport au niveau du radier dans un ponceau à refoulement	Aucune à légère	appré- ciable	impor- tante	Très impor- tante
4c – Sédimentation d'un pon- ceau à déversoirs				
4d - Chute d'eau verticale au niveau du premier déversoir en aval d'un ponceau à dé- versoirs				présence
1 Lorsque l'affouillement se situe so	us la semelle	a il doit être	considéré	211

 Lorsque l'affouillement se situe sous la semelle, il doit être considéré au niveau de l'élément « Fondation » et traité en utilisant le critère 1 ou 2 du tableau 6.9-1.

Mars 2023 Page 21 de 151

Tableau 5.7-2 Critères spécifiques – Comportement – Protection du lit (ponceaux seulement)

Défauts de	CEC			
comportement observés	4	3	2	1
Défauts ou perte de matériaux affectant l'efficacité de la protection	aucunement à légèrement (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus de 50 %)

Tableau 5.7-3 Critères spécifiques – Comportement – Remblai

Défauts de		CEC			
comportement observés	4	3	2	1	
1 - Perte de matériaux affectant le comportement du remblai	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante	
2 - Mouvement affectant la stabilité du remblai	aucunement (mouvement stabilisé)	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante	

Tableau 5.7-4 Critères spécifiques – Comportement – Protection de talus

Défauts de	CEC				
comportement observés	4	3	2	1	
Défauts ou perte de matériaux affectant l'efficacité de la protection	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus de 50 %)	

Mars 2023 Page 22 de 151

Tableau 6.8-1 Critères spécifiques – Matériau – Unités de fondation

Défauts de matériaux ob-		État			
servés	Α	В	C	D	
1 - Dégradation des sacs sable-ciment	aucune à légère	moyenne	importante	très impor- tante	
2 - Fils de paniers de ga- bions		corrodés	sectionnés	sectionnés avec perte de pierres	

Note: Pour les matériaux courants, se référer aux tableaux 4.8-1 à 4.8-6.

Tableau 6.8-2 Critères spécifiques - Matériau - Appareils d'appui

Défauts de matériaux			État	
observés	Α	В	С	D
Renflement des côtés ou écrasement des plaques en élastomère	aucun à léger	moyen	important	très impor- tant
2 - Fissure dans les plaques en élastomère		présence	présence avec frettes apparentes	présence avec décol- lement des frettes
3 - Plaque de glissement			partiellement déplacée ou décollée	sectionnée, déchirée ou expulsée
4 - Usure ou altération physique des guides de restriction de mouvement	légère	moyenne	importante	très impor- tante

Note: Pour les matériaux courants, se référer aux tableaux 4.8-1 à 4.8-6.

Tableau 6.9-1 Critères spécifiques - Comportement - Unités de fondation

Défauts de		CEC	;	
comportement observés	4	3	2	1
1 - Perte de matériaux sous la semelle d'une fondation superficielle				présence
2 - Perte de matériaux sous la semelle d'une fondation profonde	aucune à légère	appréciable	importante	très importante
3 - Défauts de matériaux d'un élément principal pouvant réduire sa capaci- té à supporter les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 20 %)	de façon importante (de 20 à 30 %)	de façon très importante (plus de 30 %)
4 - Défauts de matériaux d'un élément secondaire pouvant réduire son apti- tude à assumer son rôle	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus de 50 %)
5 - Assemblage relâché, défectueux ou corrodé d'un élément en acier pouvant réduire sa capaci- té à transférer les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 20 %)	de façon importante (de 20 à 30 %)	de façon très importante (plus de 30 %)
6 - Absence/manque de boulons ou de rivets (boulons manquants p/r à la totalité des boulons d'un assemblage)	inférieure à 10 %	de 10 à 20 %	de 20 à 30 %	plus de 30 %

Tableau 6.9-1 Critères spécifiques – Comportement – Unités de fondation (suite)

Défauts de		CEC	;	
comportement observés	4	3	2	1
7 - Mouvement d'un élément affectant sa stabilité ou celle d'autres éléments	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
8 - Vibrations, bruits ou mouvements anormaux sur un élément principal lors du passage d'un ca- mion lourd sur la structure	aucun à léger	appréciable	important	très important
9 - Déformation, flambe- ment, voilement ou écrasement dans une zone en compression ou fissure (quelle que soit la zone) observé sur un pieu, une colonne, une béquille ou un chevêtre d'un banc en acier				présence
10 - Fêlure, écrasement, rupture ou pièce mal assujettie affectant la capacité d'un caisson, d'un pieu, d'une colonne ou d'un chevêtre d'un banc en bois	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante

Tableau 6.9-1 Critères spécifiques – Comportement – Unités de fondation (suite)

Défauts de		С	EC		
comportement observés	4	3	2	1	
11 - Bombement d'un cais- son en bois	aucun à léger	appréciable	important	très impor- tant	
12 - Diminution de la capa- cité de support du bloc d'assise ou de l'assise	aucune à légère (moins de 10 %)	appréciable (de 10 à 20 %)	importante (de 20 à 30 %)	très impor- tante (plus de 30 %)	
13 - Membrures des contre- ventements d'un banc			lâches	sectionnées ou man- quantes	
14 - Fissuration dans le béton ⁽²⁾					
Fissure (flexion ou cisaille- ment) dans une béquille de portique en béton précontraint dont l'ouverture est	< 0,3 mm	de 0,3 à 0,5 mm ⁽³⁾		> 0,5 mm ⁽³⁾	
Fissure (flexion) dans un chevêtre considéré comme poutre (chevêtre sur colonnes, porte-à-faux de chevêtre) en béton armé ou Fissure (flexion ou cisaillement) dans une béquille de portique ou béquille intermédiaire en béton armé dont l'ouverture est	< 0,8 mm	de 0,8 à 3,0 mm ⁽³⁾		> 3,0 mm ⁽³⁾	

Tableau 6.9-1 Critères spécifiques – Comportement – Unités de fondation (suite)

Défauts de	CEC			
comportement observés	4	3	2	1
Fissure (cisaillement) dans un chevêtre considéré comme poutre (chevêtre sur co- lonnes, porte-à-faux de chevêtre) en béton armé dont l'ouverture est	< 0,8 mm	de 0,8 à 1,5 mm ⁽³⁾		> 1,5 mm ⁽³⁾

L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé de l'état de la situation et de l'importance du défaut observé.

Mars 2023 Page 27 de 151

^{2.} Pour des fissures autres que celles de flexion ou de cisaillement, il faut utiliser les critères 3 et 4 du présent tableau.

La cote est obligatoirement associée à une demande d'avis technique de fissuration

Tableau 6.9-2 Critères spécifiques – Comportement – Appareils d'appui

Défauts de	CEC				
comportement observés	4	3	2	1	
Appareil d'appui dépla- cé ou endommagé af- fectant sa stabilité et la qualité de support du ta- blier	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 20 %)	de façon importante (de 20 à 30 %)	de façon très importante (plus de 30 %)	
2 - Restriction du mouve- ment du tablier causée par les appareils d'appui	aucune à légère	appréciable	importante	très importante (appareils bloqués)	
Boulons ou tiges d'ancrage fissurés ou sectionnés, pouvant réduire la capacité de l'appareil d'appui à supporter les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 20 %)	de façon importante (de 20 à 30 %)	de façon très importante (plus de 30 %)	
4 - Défauts de planéité de la plaque de glissement	affectant moins de 10 % de la surface	affectant de 10 à 20 % de la surface	affectant de 20 à 30 % de la surface	affectant plus de 30 % de la surface	
5 - Assemblage des guides de restriction de mouve- ment		lâches	manquants		

Mars 2023 Page 28 de 151

Tableau 7.12-1 Critères spécifiques – Comportement – Systèmes structuraux

Défauts de		CE	С	
comportement observés	4	3	2	1
Défaut de matériau ou modification à un élément principal pouvant réduire sa capacité à supporter les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 20 %)	de façon importante (de 20 à 30 %)	de façon très importante (plus de 30 %)
Défaut de matériau ou modification à un élément secondaire pouvant réduire sa capacité à assumer son rôle	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus de 50 %)
Assemblage relâché, défectueux ou corrodé d'un élément en acier ou en aluminium pouvant réduire sa capacité à transférer les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 20 %)	de façon importante (de 20 à 30 %)	de façon très importante (plus de 30 %)
4 - Absence/manque de boulons ou de rivets pour un assemblage d'un élément principal				présence
5 - Fissure dans un élément en acier ou en alumi- nium				présence
6 - Flambement ou voile- ment ou autre déforma- tion dans une zone en compression ou déver- sement observé sur un élément en acier				présence

Tableau 7.12-1 Critères spécifiques – Comportement – Systèmes structuraux (suite)

Défauts de		CE	С	
comportement observés	4	3	2	1
7 - Voilement ou autre déformation observé sur une plaque gousset de l'élément « Assem- blages »				présence
8 - Flèche ou vibration d'un élément lors du passage d'un camion lourd sur la structure	aucune à légère	appréciable	importante	très importante
9 - Fêlure ou écrasement observé sur un élément principal ou secondaire en bois affectant sa ca- pacité à supporter les charges	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
10- Rupture observée sur un élément principal en bois				présence
11- Rupture observée sur un élément secondaire en bois affectant sa capacité à supporter les charges	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
12 - Pièce mal assujettie affectant la capacité d'un élément	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante

Tableau 7.12-1 Critères spécifiques – Comportement – Systèmes structuraux (suite)

Défauts de		CE	:C	
comportement observés	4	3	2	1
13 - Contreventements ou diaphragmes mal posi- tionnés par rapport à la semelle comprimée des poutres en acier			présence	
14 - Absence de contre- ventements entre les poutres d'un pont acier- bois				présence (2)
15 - Fissuration dans le béte	on ⁽³⁾			
Fissure de flexion ou de cisaillement dans une poutre en béton précontraint dont l'ouverture est	< 0,3 mm	de 0,3 à 0,5 mm ⁽⁴⁾		> 0,5 mm ⁽⁴⁾
Fissure de flexion dans une poutre en béton armé dont l'ouverture est	< 0,8 mm	de 0,8 à 3,0 mm ⁽⁴⁾		> 3,0 mm ⁽⁴⁾
Fissure le long de câbles de précontrainte insérés dans des gaines remon- tant dans l'âme d'une poutre en béton précontraint par post-tension	Aucune	Présence sans traces de rouille et sans délaminage du béton ⁽⁴⁾	de rouille mais sans	Présence avec délaminage ou éclate- ment du béton (4) (2)

Tableau 7.12-1 Critères spécifiques – Comportement – Systèmes structuraux (suite)

Défauts de	CEC			
comportement observés	4	3	2	1
Fissure de cisaillement dans une poutre en béton armé dont l'ouverture est	< 0,8 mm	de 0,8 à 1,5 mm ⁽⁴⁾		> 1,5 mm ⁽⁴⁾
Fissure de flexion ou de cisaillement dans un élément secondaire (diaphragme) en béton dont l'ouverture est	< 1,5 mm	≥ 1,5 mm ⁽⁴⁾		

- L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé si une fissure est observée dans un élément principal en acier ou en aluminium (poutre, entretoise, longeron, arc, etc.).
- L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé si un tel défaut est observé.
- 3. Pour des fissures autres que celles de flexion ou de cisaillement, comme les fissures le long des câbles de précontrainte (sauf celles mentionnées au point 15), les fissures longitudinales sur les semelles, les fissures d'extrémité et les fissures dans les zones de continuité sur appuis, il faut utiliser les critères 1 ou 2 du présent tableau.
- La cote est obligatoirement associée à une demande d'avis technique de fissuration.

Mars 2023 Page 32 de 151

Tableau 8.6-1 Critères spécifiques – Matériaux – Platelage et côté extérieur

Défauts de matériaux	État			
observés	Α	В	С	D
1 - Relevé de potentiel de corrosion	vert	jaune	rouge + noir ⁽¹⁾	Noir ⁽²⁾

Noir: sans confirmation de diminution de section de plus de 30 % de l'armature.

Note: Pour les matériaux courants, se référer aux tableaux 4.8-1 à 4.8-6

Mars 2023 Page 33 de 151

^{2.} Noir: avec confirmation de diminution de section de plus de 30 % de l'armature (par carottage ou autre essai physique).

Tableau 8.7-1 Critères spécifiques – Comportement – Platelage et côté extérieur

Défauts de	CEC			
comportement observés	4	3	2	1
Défauts de matériaux affectant la capacité d'un platelage, d'une dalle épaisse ou d'un côté extérieur de dalle à supporter et distribuer les charges	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
Flèche ou vibration d'un platelage lors d'un pas- sage d'un camion lourd sur la structure	aucune à légère	appréciable	importante	très importante
Fêlure ou écrasement ou rupture observé sur une traverse en bois et affectant sa capacité	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
4 - Pièce mal assujettie affectant la capacité d'un élément	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
5 - Défauts de matériaux affectant la planéité de la surface (lorsqu'utilisée di- rectement comme surface de roulement)	légèrement	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante

Tableau 8.7-1 Critères spécifiques – Comportement – Platelage et côté extérieur

Défauts de	CEC			
comportement observés	4	3	2	1
6 - Fissuration dans le béton	(1)			
Fissure de flexion ou de cisaillement dans une dalle épaisse en béton précontraint avec armatures de cisaillement dont l'ouverture est	< 0,3 mm	de 0,3 à 0,5 mm ⁽²⁾		> 0,5 mm
Fissure de flexion dans une dalle épaisse en béton armé dont l'ouverture est	< 0,8 mm	de 0,8 à 3,0 mm ⁽²⁾		> 3,0 mm
Fissure de cisaillement dans une dalle épaisse en béton armé avec armatures de cisaillement dont l'ouverture est	< 0,8 mm	de 0,8 à 1,5 mm ⁽²⁾		> 1,5 mm
Fissure de cisaillement dans une dalle épaisse en béton armé ou en béton précontraint sans armature de cisaillement dont l'ouverture est		≤ 0,3 mm (2)(3)		> 0,3 mm

Pour des fissures autres que celles de flexion ou de cisaillement, utiliser le critère 1 du présent tableau.

Mars 2023 Page 35 de 151

La cote est obligatoirement associée à une demande d'avis technique de fissuration.

La cote est obligatoirement associée à un suivi de fissuration annuel pendant trois ans.

Tableau 8.7-2 Critères spécifiques – Comportement – Surface de roulement

Défauts de	CEC				
comportement observés	4	3	2	1	
1 - Défauts de matériaux de la surface de roulement 1a - affectant la protection du platelage 1b - affectant la capacité des madriers de plancher à transférer les charges aux traverses dans le cas d'une surface de roulement en bois 1c - Affectant la planéité de la surface (ornière, nid de poule, madrier	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus 50 %)	
de bois manquant, clous en saillie, etc.)					
Espacement entre les pièces de bois d'un plan- cher longitudinal plus grand que 12 mm (sauf pour les madriers posés à 45 degrés)				Présence	

Mars 2023 Page 36 de 151

Tableau 8.7-3 Critères spécifiques – Comportement – Système de drainage

Défauts de		CEC	;	
comportement observés	4	3	2	1
Drains non fonctionnels ou drainage insuffisant affectant la canalisation des eaux de ruissellement	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus de 50 %)
2 - Drains éclaboussant et causant des dommages à des éléments de la struc- ture	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
3 - Composant du système détérioré, mal raccordé ou mal fixé			présence	présence et con- duites d'évacua- tion section- nées

Mars 2023 Page 37 de 151

Tableau 9.5-1 Critère spécifique - Matériau - Joint de tablier

Défauts de matériaux ob-	État				État			
servés	Α	В	C	D				
1 - Garniture			fissurée, déchirée, perforée, décollée ou arrachée					

Note: Pour les matériaux courants, se référer aux tableaux 4.8-1 à 4.8-6

Mars 2023 Page 38 de 151

Tableau 9.6-1 Critères spécifiques – Comportement – Chasseroue, trottoir et bande

Défauts de		CEC	;	
comportement observés	4	3	2	1
Hauteur (H) du chasse- roue ou du côté intérieur du trottoir sur la structure	H ≥ 150 mm	125 <u><</u> H < 150 mm	100 <u>≤</u> H < 125 mm	H < 100 mm
Déplacement latéral ou défauts de matériaux affectant l'uniformité de la surface de contact verticale	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
Défauts de matériaux, dénivellation ou ma- driers cassés, mal assu- jettis ou manquants af- fectant la planéité de la surface du trottoir	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
Assemblage relâché, défectueux ou corrodé d'un élément en acier pou- vant réduire sa capacité à transférer les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus de 50 %)
5 - Pièce faisant saillie				présence

Dans le cas d'un pont réservé uniquement au passage des piétons ou des cyclistes, CEC = 4 si H > 100 mm.

Mars 2023 Page 39 de 151

L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé de l'état de la situation et de l'importance du défaut observé.

Tableau 9.6-2 Critères spécifiques – Comportement – Dispositif de retenue

Défauts de		CEC	;	
comportement observés	4	3	2	1
1 - Défaut affectant le niveau de protection offert lors de l'installation	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
2 - Pièce d'une glissière ou d'un garde-fou faisant saillie				présence
3 - Boulons, ancrages ou éléments d'assemblage, desserrés, fissurés ou sectionnés ou tige d'ancrage trop courte pouvant réduire la capacité à transférer les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus de 50 %)

^{1.} L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé de l'état de la situation et de l'importance du défaut observé.

Mars 2023 Page 40 de 151

Tableau 9.6-3 Critères spécifiques – Comportement – Joint de tablier

Défauts de		CEC	;	
comportement observés	4	3	2	1
Décalage vertical, défauts de matériaux ou défauts de fixation des pièces d'un joint de tablier affectant la transition entre les surfaces	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
2 - Défauts affectant l'étan- chéité de la garniture ou du dalot d'un joint de ta- blier	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
3 - Restriction du mouve- ment du tablier causée par un joint de tablier	aucune à légère	appréciable	importante	très importante
Défaut de l'acier ou du mécanisme affectant le fonctionnement des espa- ceurs de garniture	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
5 - Boulons, ancrages, soudures ou éléments d'assemblage, desserrés, fissurés ou sectionnés pouvant réduire la capacité à transférer les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus de 50 %)
6 - Pièces faisant saillie pouvant affecter le con- trôle d'un véhicule				présence
7 – Déplacement ou ab- sence de rondelles de support dans un joint à plusieurs modules				présence

L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé de l'état de la situation et de l'importance du défaut observé.

Mars 2023 Page 41 de 151

Tableau 10.4-1 Critères spécifiques – Matériau – Protection contre la corrosion

Défauts de matériaux		Ét	at	
observés	Α	В	С	D
1 - Coulures, farinage, pulvérisation exces- sive	présence			
Craquelage, peau de crocodile, cloquage, ombrage, pelage ou délaminage des couches		présence		
3 - Revêtement absent				présence
4 - Défaut du revête- ment causant de la corrosion à la sur- face ou de la corro- sion sous le feuil	ota, i	at ate	***	46
SSPC - VIS 2 Degré de corrosion	léger (7-G)	moyen (5-G)	important (3-G)	très impor- tant (1-G)
5 - Défaut du revête- ment causant des points de corrosion à la surface				
SSPC - VIS 2 Degré de corrosion	Léger (7-P)	Moyen (5-P)	Important (3-P)	très impor- tant (1-P)

Mars 2023 Page 42 de 151

Tableau 10.5-1 Critères spécifiques – Comportement – Protection contre la corrosion

Défauts de	CEC			
comportement observés	4	3	2	1
Défauts du revêtement mentionnés au tableau 10.4-1 affectant la protection de la surface métallique d'un élément	aucunement à légère- ment (moins de 10 % des surfaces)	de façon appréciable (de 10 à 30 % des surfaces)	de façon importante (de 30 à 50 % des surfaces)	de façon très importante (plus de 50 % des surfaces)

Mars 2023 Page 43 de 151

Tableau 11.7-1 Critères spécifiques – Comportement – Transition de chaussée

Défauts de		CEC	;	
comportement observés	4	3	2	1
1 - Défaut d'uniformité cau- sant un impact sur la structure ou sur l'approche	aucun à léger	appréciable	important	très important
Décalage vertical de la bordure, du chasse-roue ou du trottoir à l'approche affectant la transition avec la structure	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
Absence de bordure ou de trottoir à l'approche affectant la transition avec le chasse-roue ou le trottoir de la structure	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante

Tableau 11.7-2 Critères spécifiques – Comportement – Système de drainage

Défauts de	CEC			С		
comportement observés	4	3	2	1		
Déficience des bordures ou drainage insuffisant affectant la canalisation des eaux de ruissellement ou pouvant causer une érosion de l'accotement ou du remblai	nulle à légère	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante		

Mars 2023 Page 44 de 151

Tableau 11.7-3 Critères spécifiques – Comportement – Glissière aux approches

Défauts de		CE	С	
comportement observés	4	3	2	1
Défaut ou dommages affectant le niveau de protection offert lors de l'installation	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
2 - Raccordement de la glissière à l'approche de la structure (sauf pour les ponts couverts)	bon		inadéquat	absent
3 - Transition de rigidité de la glissière semi-rigide à l'approche de la structure (sauf pour les ponts acier-bois et couverts)	bonne		inadéquate	absente
4 - Boulons, ancrages, soudures ou éléments d'assemblage desser- rés, fissurés ou section- nés pouvant réduire la capacité à transférer les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus de 50 %)
5 - Pièce d'une glissière faisant saillie				présence (1)

^{1.} L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé de l'état de la situation et de l'importance du défaut observé.

Mars 2023 Page 45 de 151

Tableau 12.5-1 Critères spécifiques - Matériaux - Ponceaux

Défauts de matériaux ob-		É	tat	
servés	Α	В	С	D
1 - Dégradation des sacs sable-ciment	aucune à légère	moyenne	importante	très impor- tante
2 - Fils de paniers de ga- bions		corrodés	sectionnés	sectionnés avec perte de pierres
3 - Dégradation ou usure par abrasion du PEHD	aucune à légère	moyenne	importante	très impor- tante
4 - Fissuration dans un ponceau en PEHD				présence

Note: Pour les matériaux courants, se référer aux tableaux 4.8-1 à 4.8-6.

Mars 2023 Page 46 de 151

Tableau 12.6-1 Critères spécifiques – Comportement – Ponceaux et ouvrages de protection

Défauts de		CEC	;	
comportement observés	4	3	2	1
Nouvement affectant la stabilité d'un ponceau ou d'un ouvrage de protection à l'extrémité d'un ponceau	légèrement (mouvement stabilisé)	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
2 - Défauts de matériaux réduisant la capacité d'un ponceau à supporter les charges	légèrement	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
Déformation de la section transversale d'un ponceau en acier ou en PEHD	aucune à légère (moins de 5 %)	appréciable (de 5 à 15 %)	importante (de 15 à 20 %)	très importante (plus de 20 %) ⁽¹⁾
4 - Corrosion d'un ponceau en acier	aucune à légère	sans perforation	avec perfora- tions localisées sur moins de 50 % de la longueur totale	avec perforations localisées sur plus de 50 % de la longueur totale ou avec perforations complètes continues sur plus de 2 m

Suite ▶

Tableau 12.6-1 Critères spécifiques – Comportement – Ponceaux et ouvrages de protection (suite)

Défauts de		CEC	;	
comportement observés	4	3	2	1
5 - Fissuration d'un ponceau en acier – % de boulons présentant une fissuration à son pourtour p/r au nombre total de boulons sur une même ligne	aucune à légère (moins de 10 %)	appréciable (de 10 à 30 %)	importante (de 30 à 50 %)	très importante (plus de 50 %)
6 - Fissuration d'un ponceau en acier — longueur de fissure au pourtour d'un boulon p/r à l'espacement longitudinal entre deux boulons	aucune à légère (moins de 10 %)	appréciable (de 10 à 30 %)	importante (de 30 à 50 %)	très importante (plus de 50 %)
7 - Fissuration dans un ponceau en PEHD				Présence
8 - Perte de matériaux au pourtour d'un ponceau en béton	légère	appré- ciable	importante	très importante
9 - Perte de matériaux au pourtour d'un ponceau en acier ou en PEHD				présence (1)
10 - Affouillement du lit à l'entrée ou à la sortie d'un ponceau	aucun à léger	appréciable	important	très important

Suite ▶

Tableau 12.6-1 Critères spécifiques – Comportement – Ponceaux et ouvrages de protection (suite)

Défauts de		CEC	;	
comportement observés	4	3	2	1
11 - Affouillement sous un ponceau à contour fermé ou le long d'un ponceau à contour ouvert				présence (1)
12 - Soulèvement d'une extrémité de ponceau au-dessus du lit du cours d'eau				présence
13 - Défauts ou perte de matériaux ou pièce mal assujettie observés sur un ouvrage de protection à l'extrémité d'un pon- ceau pouvant affecter son aptitude à jouer son rôle	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus de 50 %)

L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé de l'état de la situation et de l'importance du défaut observé.

Mars 2023 Page 49 de 151

Tableau 13.4-1 Critères spécifiques - Matériau - Mur

Défauts de matériaux ob-	État				
servés	Α	В	C	D	
1 - Dégradation des sacs sable-ciment	aucune à légère	moyenne	importante	très impor- tante	
2 - Fils de paniers de ga- bions		corrodés	sectionnés	sectionnés avec perte de pierres	

Note: Pour les matériaux courants, se référer aux tableaux 4.8-1 à 4.8-6.

Mars 2023 Page 50 de 151

Tableau 13.5-1 Critères spécifiques - Comportement - Mur

Défauts de		CEC	;	
comportement observés	4	3	2	1
1 - Mouvement affectant la stabilité du mur	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
Défauts de matériaux pouvant réduire la capacité d'un élément principal à supporter les charges ou pouvant affecter sa stabilité	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 20 %)	de façon importante (de 20 à 30 %)	de façon très importante (plus de 30 %)
Défauts de matériaux pouvant réduire la capacité d'un élément secondaire à supporter les charges ou pouvant affecter sa stabilité	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très importante (plus de 50 %)
4 - Pièce mal assujettie affectant la capacité d'un mur à jouer son rôle	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante
5 - Perte de matériaux sous la semelle d'une fondation superficielle				présence
6 - Perte de matériaux sous la semelle d'une fondation profonde d'un mur de sou- tènement (élément princi- pal)	aucune à légère (moins de 10 %)	appréciable (de 10 à 20 %)	importante (de 20 à 30 %)	très importante (plus de 30 %)

Suite ▶

Tableau 13.5-1 Critères spécifiques - Comportement - Mur

Défauts de		CEC			
comportement observés	4	3	2	1	
7 - Perte de matériaux sous la semelle d'une fondation profonde d'un autre type de mur (élément secon- daire)	aucune à légère (moins de 10 %)	appréciable (de 10 à 30 %)	importante (de 30 à 50 %)	très importante (plus de 50 %)	
8 - Bombement d'un caisson en bois	aucun à léger	appréciable	important	très important	

L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé de l'état de la situation et de l'importance du défaut observé.

Mars 2023 Page 52 de 151

Tableau 15.8 Activités disponibles par élément

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1018	Enlèvement de débris du cours d'eau	heure(s)
<u>a</u> :	Cours d'eau	3011	Enrochement	unité(s)
Cours d'eau et remblai		3012	Correction du cours d'eau	Global
etre		1071	Enlèvement de végétation	unité(s)
l'eau	Remblai	3021	Stabilisation de remblai	Global
urs d		3023	Réparation de remblai	m ²
ဒီ	Protection de talus	3022	Protection de talus	m ²
	Protection du lit	3011	Enrochement	unité(s)
		3021	Stabilisation de remblai	Global
		3023	Réparation de remblai	m ²
	30	3031	Consolid. de fond. avec sacs sable- cim./empier.	unité(s)
Culée	Fondation	3032	Consolid. fond. par ajout béton	unité(s)
- C	Ondation	3033	Consolidation de pieu	unité(s)
		3034	Réparation de semelle	m ²
		3035	Stabilisation de fondation	Global
		3115	Répar. fissure élément en béton	m

Mars 2023 Page 53 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1063	Revêtement antigraffiti	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		1091	Accès à une zone confinée	unité(s)
		2311	Modif./ rechargement de caisson en bois	unité(s)
		2312	Consolidation de caisson en bois	unité(s)
Culée	Mur de front	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3111	Réparation de culée en béton	m²
		3113	Réparation de béquille en béton	m²
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3311	Remplacement de caisson en bois	m
		3312	Remplacement de banc en bois	m
		3315	Réparation de banc en bois	unité(s)
		3411	Rép. d'élément en maçonnerie	unité(s)

Mars 2023 Page 54 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		3106	Obturation fissures par injection	m
Culée		3107	Intervention de surface	unité(s)
ਤ	Colonnes	3111	Réparation de culée en béton	m ²
		3113	Réparation de béquille en béton	m ²
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3211	Réparation de banc en acier	unité(s)
		3212	Réparation de béquille en acier	unité(s)
		3312	Remplacement de banc en bois	m
		3315	Réparation de banc en bois	unité(s)

Mars 2023 Page 55 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1063	Revêtement antigraffiti	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	Chevêtre	3106	Obturation fissures par injection	М
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3111	Réparation de culée en béton	m ²
		3114	Rec. d'élément unité fondation en béton	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	М
		3211	Réparation de banc en acier	unité(s)
Culée		3315	Réparation de banc en bois	unité(s)
ರ		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1063	Revêtement antigraffiti	m²
		2312	Consolidation de caisson en bois	unité(s)
		3106	Obturation fissures par injection	М
	Garde-grève	3107	Intervention de surface	unité(s)
		3111	Réparation de culée en béton	m²
		3114	Rec. d'élément unité fondation en béton	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	М
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3411	Rép. d'élément en maçonnerie	unité(s)

Mars 2023 Page 56 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
	Blocs	1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
	d'assise	3042	Réparation/modification bloc assise	unité(s)
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3314	Rép. / rempl. de l'assise de caisson en bois	unité(s)
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	Corbeaux	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
Culée		3349	Remplacement de corbeau en bois	unité(s)
ਠ		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
		3043	Remise en position d'appareil d'appui	unité(s)
	Appareils d'appui	3044	Remplacement d'appareil d'appui	unité(s)
		3045	Répar. appareil appui à rouleaux	unité(s)
		3046	Rempl. appareil appui à rouleaux	unité(s)
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
	Butoirs	1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
	DUIUIIS	1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		3042	Réparation/modification bloc assise	unité(s)

Mars 2023 Page 57 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
		1091	Accès à une zone confinée	unité(s)
	Mur en	2311	Modif./ rechargement de caisson en bois	unité(s)
	aile/en	2312	Consolidation de caisson en bois	unité(s)
	retour	3107	Intervention de surface	unité(s)
		3111	Réparation de culée en béton	m ²
		3114	Rec. d'élément unité fondation en béton	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
Culée		3311	Remplacement de caisson en bois	m
ပ		3411	Rép. d'élément en maçonnerie	unité(s)
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
	Assise	3111	Réparation de culée en béton	m ²
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3211	Réparation de banc en acier	unité(s)
		3314	Rép. / rempl. de l'assise de caisson en bois	unité(s)
		3411	Rép. d'élément en maçonnerie	unité(s)

Mars 2023 Page 58 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		3031	Consolid. de fond. avec sacs sablecim./empier.	unité(s)
		3032	Consolid. fond. par ajout béton	unité(s)
	Fondation	3033	Consolidation de pieu	unité(s)
	Tondation	3034	Réparation de semelle	m²
		3035	Stabilisation de fondation	Global
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1063	Revêtement antigraffiti	m²
•		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
Pile		2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
		2311	Modif./ rechargement de caisson en bois	unité(s)
	Fût	2312	Consolidation de caisson en bois	unité(s)
		3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3112	Réparation de pile en béton	m²
		3113	Réparation de béquille en béton	m²
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
		3311	Remplacement de caisson en bois	m
		3411	Rép. d'élément en maçonnerie	unité(s)

Mars 2023 Page 59 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1063	Revêtement antigraffiti	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	Colonnes/	3106	Obturation fissures par injection	М
Pile		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3112	Réparation de pile en béton	m²
		3113	Réparation de béquille en béton	m²
		3115	Répar. fissure élément en béton	М
		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
		3211	Réparation de banc en acier	unité(s)
		3212	Réparation de béquille en acier	unité(s)
		3312	Remplacement de banc en bois	М
		3315	Réparation de banc en bois	unité(s)

Mars 2023 Page 60 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1063	Revêtement antigraffiti	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	Chevêtre	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3112	Réparation de pile en béton	m ²
	<u>e</u>	3114	Rec. d'élément unité fondation en béton	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
Pile		3211	Réparation de banc en acier	unité(s)
		3315	Réparation de banc en bois	unité(s)
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Blocs d'assise	3042	Réparation/modification bloc assise	unité(s)
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3314	Rép. / rempl. de l'assise de caisson en bois	unité(s)
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	Corbeaux	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3349	Remplacement de corbeau en bois	unité(s)

Mars 2023 Page 61 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
		3043	Remise en position d'appareil d'appui	unité(s)
	Appareils d'appui	3044	Remplacement d'appareil d'appui	unité(s)
		3045	Répar. appareil appui à rouleaux	unité(s)
		3046	Rempl. appareil appui à rouleaux	unité(s)
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
	Butoirs	1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
	Butoirs	1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		3042	Réparation/modification bloc assise	unité(s)
Pie		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
	Assise	3112	Réparation de pile en béton	m²
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3211	Réparation de banc en acier	unité(s)
		3314	Rép. / rempl. de l'assise de caisson en bois	unité(s)
		3411	Rép. d'élément en maçonnerie	unité(s)

Mars 2023 Page 62 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		1013	Balayage de chaussée	m
		1041	Resurfaçage de l'enrobé	m ²
		1042	Scellement fissures de l'enrobé	m
	Surface de roulement	2011	Interv. pour panneau relatif à la sécurité	unité(s)
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m ²
		3067	Remplacement de l'enrobé	m²
		3331	Remplacement de plancher en bois	m ²
		3334	Réparation de plancher en bois	m ²
ge	Système de drainage	3062	Modification/ajout de drains	unité(s)
Platelage		3063	Intervention sur système de drainage	unité(s)
Ë		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		1063	Revêtement antigraffiti	m²
	Côté exté-	1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	rieur	1082	Sécurisation de dessous de tablier	m²
		3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3134	Rec. de côté extérieur de dalle	m
		3136	Répar. côté extérieur de dalle	m

Mars 2023 Page 63 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	М
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	М
		1013	Balayage de chaussée	М
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		1082	Sécurisation de dessous de tablier	m ²
		2131	Réparation temporaire de dalle	heure(s)
		2331	Fixation de traverses en bois	М
		3106	Obturation fissures par injection	М
ЭĞ		3107	Intervention de surface	unité(s)
Platelage	Platelage	3131	Répar. dalle sur poutres et dalle épaisse	m²
4		3132	Répar. dessous dalle épaisse	m²
		3135	Répar. hourd. sup. poutcais. bét.	m²
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3231	Réparation de caillebotis	unité(s)
		3232	Remplacement de caillebotis	m ²
		3331	Remplacement de plancher en bois	m ²
		3332	Remplacement de platelage en bois	m ²
		3333	Répar./ rempl. platelage en bois lamellé	m²
		3334	Réparation de plancher en bois	m²
		3337	Réparation de platelage en bois	unité(s)

Mars 2023 Page 64 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	ettoyage sous le tablier	m
		1016	Nettoyage intérieur poutre-caisson	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
_		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
Poutre à âme pleine / poutre-caisson		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
e-cai		1083	Enlèvement de strates de rouille	heure(s)
outr		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
e/p	Poutres	3063	Intervention sur système de drainage	unité(s)
plein	routies	3106	Obturation fissures par injection	m
ame		3107	Intervention de surface	unité(s)
e à ŝ		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
outr		3122	Répar. extrém. poutre en béton armé	unité(s)
		3124	Répar. poutre/diaph. béton précontraint	m
		3125	Répar. poutre-cais. en béton	m²
		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3322	Répar./ rempl. de pout./diaph. en bois	m

Mars 2023 Page 65 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1016	Nettoyage intérieur poutre-caisson	m
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
ine /		3106	Obturation fissures par injection	m
âme pleine / e-caisson	Diaphragme d'extrémité à	3107	Intervention de surface	unité(s)
âme e-ca	l'intérieur d'une	3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
utre à â poutre	poutre-	3125	Répar. poutre-cais. en béton	m ²
Poutre pou		3126	Rec. de diaphragme en béton armé	unité(s)
		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)

Mars 2023 Page 66 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
	Corde	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	supérieure	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité(s)
		3341	Rép. corde poutre triangulée bois	m
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
Poutre triangulée		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
iang	Corde	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
tre tr	inférieure	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
Pour		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité(s)
		3341	Rép. corde poutre triangulée bois	m
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
	Montants/	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	poteaux	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité(s)
		3342	Rép.montant poutre triangulée bois	unité(s)

Mars 2023 Page 67 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	М
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	М
	Diagonales	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
ulée	Diagonales	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
iang		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité(s)
Poutre triangulée		3343	Rép. diagonale poutre triang. bois	unité(s)
out		1011	Nettoyage sous le tablier	М
_	Assem-	1012	Nettoyage du dessus de tablier	М
	blages	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
		1011	Nettoyage sous le tablier	М
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	М
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Arc	1063	Revêtement antigraffiti	m ²
	AIC	3106	Obturation fissures par injection	М
Arc		3107	Intervention de surface	unité(s)
₹		3127	Répar. éléments d'arc en béton armé	m ²
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité(s)
		1011	Nettoyage sous le tablier	М
	Membrure	1063	Revêtement antigraffiti	m ²
	supérieure	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité(s)

Mars 2023 Page 68 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Tirant	3107	Intervention de surface	unité(s)
		3127	Répar. éléments d'arc en béton armé	m²
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité(s)
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
Arc	Suspentes/	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	montants	3107	Intervention de surface	unité(s)
		3127	Répar. éléments d'arc en béton armé	m²
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité(s)
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
	Diagonales	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité(s)
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
	Assem-	1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
	blages	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)

Mars 2023 Page 69 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
	Tympan	1063	Revêtement antigraffiti	m ²
	Туппрап	1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		3107	Intervention de surface	unité(s)
es		3127	Répar. éléments d'arc en béton armé	m ²
Arc à tympans rigides		3411	Rép. d'élément en maçonnerie	unité(s)
ans	Fondation	3032	Consolid. fond. par ajout béton	unité(s)
ymp		3034	Réparation de semelle	m²
càt		1011	Nettoyage sous le tablier	m
Ā		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Voûte	1063	Revêtement antigraffiti	m ²
	voute		Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3127	Répar. éléments d'arc en béton armé	m ²

Mars 2023 Page 70 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
	Massif d'an-	3106	Obturation fissures par injection	m
	crage	3107	Intervention de surface	unité(s)
		3111	Réparation de culée en béton	m ²
		3114	Rec. d'élément unité fondation en béton	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
5		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
endi		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
Pont suspendu		2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
ont	Chambre	3001	Rép./rempl. élém. pont à câbles	unité(s)
-	d'épanouis- sement des	3106	Obturation fissures par injection	m
	câbles	3107	Intervention de surface	unité(s)
		3111	Réparation de culée en béton	m ²
		3114	Rec. d'élément unité fondation en béton	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
	Câble porteur	2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
	et accessoires	3001	Rép./rempl. élém. pont à câbles	unité(s)
	Suspentes et	2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
	accessoires	3001	Rép./rempl. élém. pont à câbles	unité(s)

Mars 2023 Page 71 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Pont suspendu	Bras d'articula- tion	2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
		3001	Rép./rempl. élém. pont à câbles	unité(s)
	Butoirs	2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
		3001	Rép./rempl. élém. pont à câbles	unité(s)
	Stabilisateurs transversaux	2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
		3001	Rép./rempl. élém. pont à câbles	unité(s)
Pont à haubans	Haubans et accessoires	2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
		3001	Rép./rempl. élém. pont à câbles	unité(s)
	Sabots d'at- tache des torons	2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
		3001	Rép./rempl. élém. pont à câbles	unité(s)
	Bras d'articula- tion	2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
		3001	Rép./rempl. élém. pont à câbles	unité(s)
Pont couvert	Tirants	3344	Ajustement/remplacement de tirants	unité(s)
	Lambris	1063	Revêtement antigraffiti	m²
		3347	Rép./rempl. du lambris	m²
		3348	Revêtement protecteur du lambris	m²
	Toiture	1063	Revêtement antigraffiti	m²
		3346	Rép./rempl. de la toiture	m ²

Mars 2023 Page 72 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
	<u> </u>	1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1063	Revêtement antigraffiti	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	Entretoises	3106	Obturation fissures par injection	m
		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
_		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
ablie		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
Structure de tablier		3321	Rempl. d'entretoises en bois	unité(s)
ture		1011	Nettoyage sous le tablier	m
)truc		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
0,		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	Longerons	3106	Obturation fissures par injection	m
		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3323	Rempl./ajout de longerons en bois	unité(s)

Mars 2023 Page 73 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1063	Revêtement antigraffiti	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	Contreven-	3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m²
	tements	3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
ents		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
Contreventements		3224	Ajout de diaph. / contrev. de pont acier- bois	unité(s)
reve		3345	Rép./rempl. contreventement bois	unité(s)
Cont		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
		3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m²
	Portique	3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
	d'extrémité	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3223	Rehaus. portiq. pout. triang. acier	unité(s)
		3345	Rép./rempl. contreventement bois	unité(s)
		3347	Rép./rempl. du lambris	m ²

Mars 2023 Page 74 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011 Ne	Nettoyage sous le tablier	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		1083	Enlèvement de strates de rouille	heure(s)
ents		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
Contreventements	Diaphragmas	3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m²
eve	Diaphragmes	3107	Intervention de surface	unité(s)
Sont		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
		3124	Répar. poutre/diaph. béton précontraint	m
		3126	Rec. de diaphragme en béton armé	unité(s)
		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3224	Ajout de diaph. / contrev. de pont acierbois	unité(s)
		3322	Répar./ rempl. de pout./diaph. en bois	m

Mars 2023 Page 75 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1031	Rempl. garnit. encl. joint tablier	М
	Élément en élastomère	2053	Déblocage d'un joint de tablier	unité(s)
	Ciacionicio	3054	Étanchement d'un joint longitudinal	М
		2051	Correct. épaulement en béton joint tablier	М
	Épaulements	2052	Correct. élém. acier joint tablier	heure(s)
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m²
Joint		2052	Correct. élém. acier joint tablier	heure(s)
		2053	Déblocage d'un joint de tablier	unité(s)
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m²
	Autres élé- ments	3051	Remplacement d'un joint de tablier	М
		3052	Joint dalle sur culée	М
		3053	Élimin. joint de tablier à une pile	М
		3054	Étanchement d'un joint longitudinal	М

Mars 2023 Page 76 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m ²
	Trottoir	3061	Rép./rempl. trott. ch-roue bande méd. béton	m²
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3335	Rép./rempl. trottoir/chroue en bois	m
.⊑		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
otto		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
e/t		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m²
Chasse-roue / trottoir	Chasse-roue	3061	Rép./rempl. trott. ch-roue bande méd. béton	m ²
hass		3107	Intervention de surface	unité(s)
ပ		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3335	Rép./rempl. trottoir/chroue en bois	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Bande médiane	3026	Rapiéçage à l'enrobé	m²
		3061	Rép./rempl. trott. ch-roue bande méd. béton	m ²
		3107	Intervention de surface	unité(s)

Mars 2023 Page 77 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
	Glissière	1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	Giissiere	2071	Consolidation de glissière	m
		3071	Réparation de glissière	m
		3073	Remplacement/ajout de glissière	m
nue		3107	Intervention de surface	unité(s)
Dispositif de retenue		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
if de		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
osit		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
Disp	Glissière médiane	2071	Consolidation de glissière	m
		3071	Réparation de glissière	m
		3073	Remplacement/ajout de glissière	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
	Garde-fous	2071	Consolidation de glissière	m
	Garde-100S	3071	Réparation de glissière	m
		3073	Remplacement/ajout de glissière	m

Mars 2023 Page 78 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
	Acier struc- 1051 Peinture par retouches	m^2		
	tural - unité de	1052	Peinture par zone	m^2
, io	fondation	3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m ²
ction corrosion		1051	Peinture par retouches	m ²
Protection re la corro		1052	Peinture par zone	m^2
Pro contre	14.4.	3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m ²
5	tural - poutre	1051	Peinture par retouches	m^2
		1052	Peinture par zone	m ²
	arc	3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m ²

Mars 2023 Page 79 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1042	Scellement fissures de l'enrobé	М
		2011	Interv. pour panneau relatif à la sécurité	unité(s)
		2012	Interv. pour panneau relatif à la capacité	unité(s)
	Transition	3005	Pose/réparation d'un gabarit	unité(s)
	de la chaus- sée	3026	Rapiéçage à l'enrobé	m ²
		3027	Rapiéçage au matériau granulaire	m ²
		3061	Rép./rempl. trott. ch-roue bande méd. béton	m²
oche		3066	Correction du profil à l'approche	unité(s)
Approche	Système de 101	1019	Nettoyage de système de drainage à l'approche	unité(s)
	drainage	3068	Aménagement de l'approche	unité(s)
		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
	Glissière	3072	Raccordement glissière à l'approche	unité(s)
	3074	3074	Répar./rempl. glissière à l'appro.	М
		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
	Escalier	1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		3069	Répar./remplac. d'escaliers	unité(s)

Mars 2023 Page 80 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
	Mur de tête	1063	Revêtement antigraffiti	m²
		3094	Répar./rempl. élémn. en- trée/sortie ponceau	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3411	Rép. d'élément en maçonnerie	unité(s)
		1063	Revêtement antigraffiti	m²
	Mur d'aile	3094	Répar./rempl. élémn. en- trée/sortie ponceau	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3411	Rép. d'élément en maçonnerie	unité(s)
2	Mur para- fouille	3094	Répar./rempl. élémn. en- trée/sortie ponceau	unité(s)
Ponceau	Déflecteur/ piège à débris	3094	Répar./rempl. élémn. en- trée/sortie ponceau	unité(s)
		1071	Enlèvement de végétation	unité(s)
		3023	Réparation de remblai	m²
	Fondation	3031	Consolid. de fond. avec sacs sable- cim./empier.	unité(s)
		3032	Consolid. fond. par ajout béton	unité(s)
		3034	Réparation de semelle	m²
		3091	Répar. de ponceau en béton armé	m²
	Dadia.	3092	Réparation de ponceau en acier	m
	Radier	3093	Réparation de ponceau en bois	m
		3095	Réparation de ponceau en polyéthylène	m

Mars 2023 Page 81 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
		3091	Répar. de ponceau en béton armé	m ²
		3092	Réparation de ponceau en acier	m
	Murs/ naissance	3093	Réparation de ponceau en bois	m
	voûte/ coins	3095	Réparation de ponceau en polyéthylène	m
	inférieurs	3106	Obturation fissures par injection	m
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
Ponceau		3411	Rép. d'élément en maçonnerie	unité(s)
Ponc		1063	Revêtement antigraffiti	m ²
		3091	Répar. de ponceau en béton armé	m²
		3092	Réparation de ponceau en acier	m
	Dessous de	3093	Réparation de ponceau en bois	m
	la dalle/voûte	3095	Réparation de ponceau en polyéthylène	m
		3106	Obturation fissures par injection	m
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3411	Rép. d'élément en maçonnerie	unité(s)

Mars 2023 Page 82 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		3031	Consolid. de fond. avec sacs sable- cim./empier.	unité(s)
	Fondation	3032	Consolid. fond. par ajout béton	unité(s)
		3034	Réparation de semelle	m²
		3035	Stabilisation de fondation	Global
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1018	Enlèvement de débris du cours d'eau	heure(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
Mur de soutènement		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
ène		1063	Revêtement antigraffiti	m²
sout		1071	Enlèvement de végétation	unité(s)
de		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
Mur	Mur	2312	Consolidation de caisson en bois	unité(s)
		3022	Protection de talus	heure(s) unité(s) m² m²
		3023	Réparation de remblai	m²
		3081	Réparation mur de soutènement béton	m ²
		3082	Rép. mur soutènement maçonnerie	m ²
		3084	Rép. murs soutènement - bois ou autres	m²
		3107	Intervention de surface	unité(s) m² m² m² m² m² unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
Sis	Fondation	3034	Réparation de semelle	m ²
Autres murs	Mur	1063	Revêtement antigraffiti	m²
⋖ -	IVIUI	3083	Répar. autres type de mur	m²

Mars 2023 Page 83 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
şe	Éléments accessoires	3008	Intervention sur un élément accessoire	Global
accès	Passerelle d'inspection	3064	Rép./rempl. passerelle/main cour. d'ins- pection	Global
Système d'	Main cou- rante	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
/stèı	Élément	1063	Revêtement antigraffiti	m²
Q.	architectural	3007	Intervention sur un élément architectural	Global
		1051	Peinture par retouches	m²
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
oile		3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m²
Éléments de pont mobile	Contrepoids	3101	Réparation avec coffrages sans surépais- seur	m²
por		3102	Réparation avec coffrages et surépaisseur	m²
ts de		3103	Réparation avec béton projeté	m²
ment		3106	Obturation fissures par injection	М
Élé		3107	Intervention de surface	unité(s)
		1051	Peinture par retouches	m²
	Pilier	1052	Peinture par zone	m²
	Fillel	3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m²
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)

Mars 2023 Page 84 de 151

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1051	Peinture par retouches	m ²
		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	Pivot	3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m2
		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
bile	pile		Rempl. membrure pout. triang. acier	unité(s)
Éléments de pont mobile		1011	Nettoyage sous le tablier	m
nod		1051	Peinture par retouches	m²
s de		2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
ment	Bras	3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m²
Éléı		3201	Répar. / rempl. d'assemblage en acier	unité(s)
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité(s)
	Tirant	2001	Ent. éléments pont à câbles	Global
Tirant		3001	Rép./rempl. élém. pont à câbles	unité(s)
	Engrenages	1051	Peinture par retouches	m ²
	Liigiellages	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)

Mars 2023 Page 85 de 151

	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
	1015	Nettoyage du système de drainage	unité(s)
	1063	Revêtement antigraffiti	m²
	1091	Accès à une zone confinée	unité(s)
	2011	Interv. pour panneau relatif à la sécurité	unité(s)
	2012	Interv. pour panneau relatif à la capacité	unité(s)
	2052	Correct. élém. acier joint tablier	heure(s)
	3005	Pose/réparation d'un gabarit	unité(s)
	3011	Enrochement	unité(s)
e	3022	Protection de talus	m ²
Activités globales pour la structure	3042	Réparation/modification bloc assise	unité(s)
stru	3044	Remplacement d'appareil d'appui	unité(s)
<u>a</u>	3051	Remplacement d'un joint de tablier	
oni	3052	Joint dalle sur culée	
d sa	3053 Élimin. joint de tablier à une pile 3061 Rép./rempl. trott. ch-roue bande méd. béton 3062 Modification/ajout de drains		m
pal			m²
glc			unité(s)
/ités	3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m²
Ę	3067	Remplacement de l'enrobé	m²
⋖	3068	Aménagement de l'approche	unité(s)
	3073	Remplacement/ajout de glissière	m
	3074	Répar./rempl. glissière à l'appro.	m
	3094	Répar./rempl. élémn. entrée/sortie ponceau	unité(s)
	3114	Rec. d'élément unité fondation en béton	unité(s)
	3126	Rec. de diaphragme en béton armé	unité(s)
	3224	Ajout de diaph. / contrev. de pont acier-bois	unité(s)
	3335	Rép./rempl. trottoir/chroue en bois	m
	3349	Remplacement de corbeau en bois	unité(s)

Mars 2023 Page 86 de 151

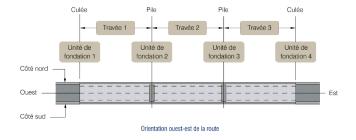


Figure 3.2-28 Numérotation selon les unités de fondation

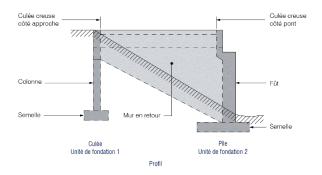


Figure 3.2-29 Numérotation selon les unités de fondation d'une culée creuse

Mars 2023 Page 87 de 151

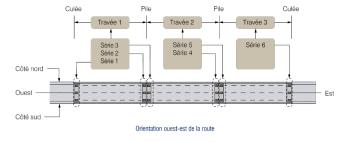


Figure 3.2-30 Numérotation selon la présence d'éléments dans le sens longitudinal

Mars 2023 Page 88 de 151

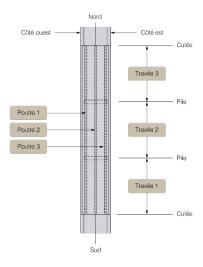


Figure 3.2-31 Numérotation selon les pourres pour une structure orientée sud-nord

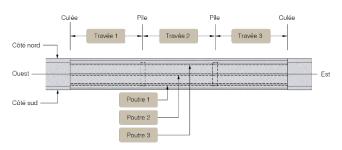


Figure 3.2-32 Numérotation selon les pourres pour une structure orientée ouest-est

Mars 2023 Page 89 de 151


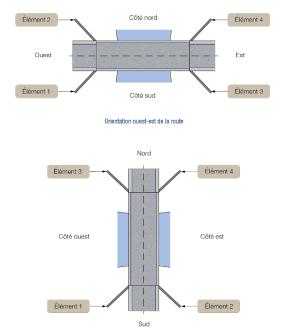



Figure 3.2-33 Numérotation séquentielle des murs en aile d'un pont

Orientation sud-nord de la route

Mars 2023 Page 90 de 151

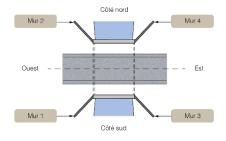

Orientation ouest-est de la route

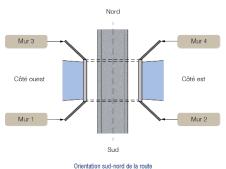

onomation out note to la rou

Figure 3.2-34 Numérotation séquentielle des murs en aile d'un ponceau

Mars 2023 Page 91 de 151

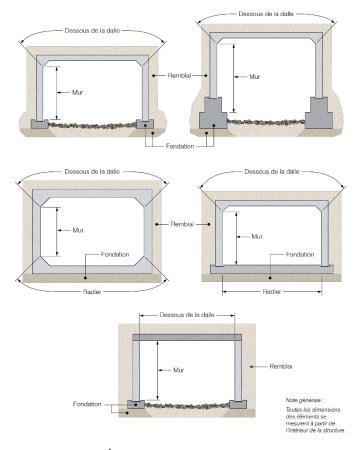


Figure 3.2-17 Éléments de ponceaux de types 11, 12, 13 et 21

Mars 2023 Page 92 de 151

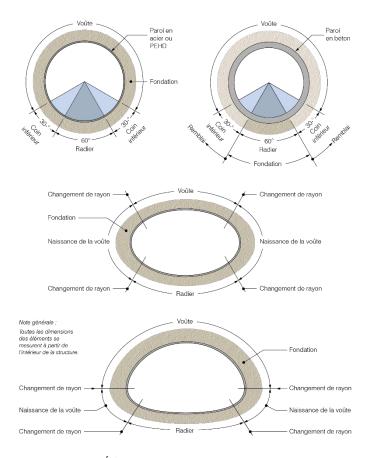


Figure 3.2-18 Éléments de ponceaux de types 14, 15, 16, 17 et 18

Mars 2023 Page 93 de 151

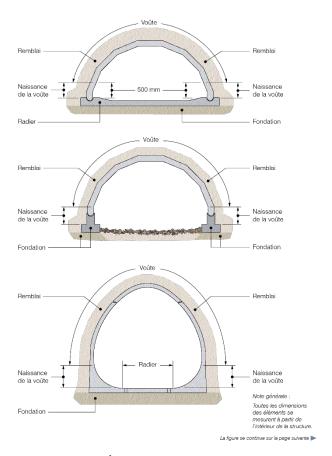


Figure 3.2-19 Éléments de ponceaux de type 19

Mars 2023 Page 94 de 151

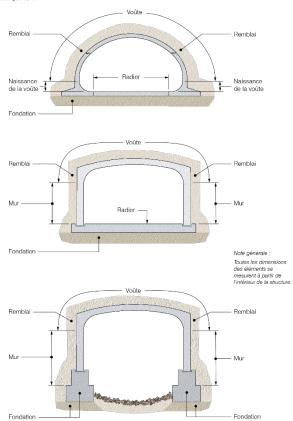
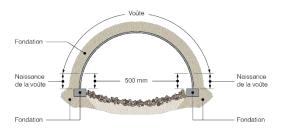


Figure 3.2-19 Éléments de ponceaux de type 19 (suite)

Mars 2023 Page 95 de 151





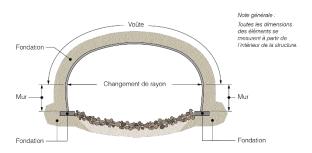


Figure 3.2-20 Éléments de ponceaux de type 20

Mars 2023 Page 96 de 151

INSPECTION DES STRUCTURES

TUNNELS

Mars 2023 Page 97 de 151

Niveau d'importance des éléments de tunnel

Groupe	Élément	Niveau d'importance	Caractéristiques dimensionnelles
	Enrochement	Principal	S.O
	Radier	Principal	Superficie
	Surface de roulement	Secondaire	Superficie
	Chasse-roue / trottoir	Secondaire	Superficie
	Système de drainage	Secondaire	Nombre
	Platelage	Principal	Superficie
	Mur	Principal	Superficie
	Revêtement de mur	Secondaire	Superficie
	Colonnes	Principal	Superficie
Tube	Assise / Blocs d'assise	Principal	Superficie
Tube	Appareils d'appui	Principal	Nombre
	Voûte / Dalle	Principal	Superficie
	Poutre	Principal	Superficie
	Diaphragmes	Secondaire	Nombre
	Plafond suspendu - Profilés	Secondaire	Superficie
	Plafond suspendu - Tuiles	Secondaire	Superficie
	Joint	Secondaire	S.O
	Mur de tête	Secondaire	Superficie
	Glissière médiane	Secondaire	Longueur
	Écran visuel	Secondaire	Superficie

Mars 2023 Page 98 de 151

Groupe	Élément	Niveau d'importance	Caractéristiques dimensionnelles
	Radier	Principal	Superficie
	Platelage	Principal	Superficie
	Système de drainage	Secondaire	Nombre
	Mur	Principal	Superficie
	Voûte / Dalle	Principal	Superficie
	Joint	Secondaire	S.O
	Revêtement de mur	Secondaire	Superficie
Couloir de services	Colonnes	Principal	Superficie
	Assise / Blocs d'assise	Principal	Superficie
	Appareils d'appui	Principal	Nombre
	Poutre	Principal	Superficie
	Diaphragmes	Secondaire	Nombre
	Plafond suspendu - Profilés	Secondaire	Superficie
	Plafond suspendu - Tuiles	Secondaire	Superficie
	Chape de béton sur plancher	Secondaire	Superficie

Mars 2023 Page 99 de 151

Groupe	Élément	Niveau d'importance	Caractéristiques dimensionnelles
	Radier	Principal	Superficie
	Surface de roulement	Secondaire	Superficie
	Chasse-roue / trottoir	Secondaire	Superficie
	Système de drainage	Secondaire	Nombre
	Mur	Principal	Superficie
	Colonnes	Principal	Superficie
Paralumes	Poutre	Principal	Superficie
Paraiumes	Assise / Blocs d'assise	Principal	Superficie
	Appareils d'appui	Principal	Nombre
	Paralumes	Secondaire	Superficie
	Cadre de support	Secondaire	Superficie
	Contreventements	Secondaire	Nombre
	Écran visuel	Secondaire	Superficie
	Glissière médiane	Secondaire	Longueur
Systèmes mécaniques	Systèmes mécaniques	Principal	S. O.
Systèmes électriques	Systèmes électriques	Principal	S. O.

Mars 2023 Page 100 de 151

Groupe	Élément	Niveau d'importance	Caractéristiques dimensionnelles
	Radier	Principal	Superficie
	Système de drainage	Secondaire	Nombre
	Platelage	Principal	Superficie
	Mur	Principal	Superficie
	Revêtement de mur	Secondaire	Superficie
	Colonnes	Principal	Superficie
	Assise / Blocs d'assise	Principal	Superficie
Local technique	Appareils d'appui	Principal	Nombre
·	Voûte / Dalle	Principal	Superficie
	Poutre	Principal	Superficie
	Diaphragmes	Secondaire	Nombre
	Plafond suspendu - Profilés	Secondaire	Superficie
	Plafond suspendu - Tuiles	Secondaire	Superficie
	Joint	Secondaire	S.O
	Chape de béton sur plancher	Secondaire	Superficie
Éléments accessoires	Éléments accessoires	Secondaire	S.O

Les formules de calcul des quantités se trouvent dans le *Manuel d'inventaire* et d'inspection des tunnels.

Mars 2023 Page 101 de 151

Tableau 4.8-1 Défauts du béton

DESCRIPTION DES DÉFAUTS	ÉTAT DU MATÉRIAU					
DESCRIPTION DES DEFAUTS	Α	В	С	D		
Désagrégation ou érosion par abrasion						
Détérioration du béton et déta- chement de granulats à une profondeur	jusqu'à 25 mm	de 25 à 50 mm	de 50 à 100 mm	plus de 100 mm		
Délaminage						
Décollement du béton de recou- vrement sans qu'il n'y ait de détachement			présence			
Éclatement						
Détachement du béton de recouvrement			présence			
Corrosion de l'armature						
Dégradation de l'acier d'armature par la corrosion		trace de rouille à la surface du béton ou armature apparente	armature apparente rouillée	armature apparente très rouillée		
et						
Diminution de section de la barre due à la corrosion		aucune	jusqu'à 30 %	plus de 30 %		
Fissuration (béton armé ou précontraint)						
Ouverture de la fissure		inférieure à 0,8 mm	de 0,8 à 3 mm	supérieure à 3 mm		
Fissuration (béton de masse)						
Ouverture de la fissure		inférieure à 2 mm	de 2 à 6 mm	supérieure à 6 mm		
Défauts à noter	Dépôts, nids de cailloux, cratère, joint froid					

Mars 2023 Page 102 de 151

Tableau 4.8-3 Défauts de l'acier

DESCRIPTION DES DÉFAUTS	ÉTAT DU MATÉRIAU				
DESCRIPTION DES DEFAUTS	Α	В	С	D	
Corrosion					
Diminution de section de l'acier due à la corrosion	aucune	inférieure à 10 %	de 10 à 30 %	plus de 30 %	
Fissuration					
Fissure dans un élément				présence	
Défauts à noter	brure sous	ons permano la forme de ent, de flami	fléchissem	ent, de	

L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé si une fissure est observée dans un élément principal (poutre, entretoise, longeron, arc, banc, etc.).

Mars 2023 Page 103 de 151

Tableau 4.8-6 Défauts de l'enrobé

DESCRIPTION DES DÉ-	ÉTAT DU MATÉRIAU				
FAUTS	Α	В	С	D	
Fissuration					
Ouverture de fissure dans l'enrobé		Inférieure à 15 mm	de 15 à 30 mm	supérieure à 30 mm ou avec déta- chement de fragments ou avec filtrat de béton	
Nid-de-poule					
Trou dans la chaussée, de forme arrondie, résultant de désenrobage, d'arrachement ou de pelade de profondeur	inférieure à 20 mm	de 20 à 40 mm	de 40 à 60 mm	supérieure à 60 mm	
Orniérage ou ondulation					
Affaissement de l'enrobé le long des voies de roulement ou irrégularités de profil de profondeur	inférieure à 10 mm	de 10 à 20 mm	de 20 à 40 mm	supérieure à 40 mm	
Défauts à noter	Polissage ou ressuage				

Mars 2023 Page 104 de 151

Tableau 5.5-1 Critères spécifiques – Matériau – Tunnels

Éléments visés	Défauts de matériaux	État				
Élém vis	observés	Α	В	С	D	
	A - Renflement des côtés ou écra- sement des plaques en élas- tomère	aucun à léger	moyen	important	très impor- tant	
Appareils d'appui	B - Fissure dans les plaques en élas- tomère		présence	présence avec frettes apparentes	présence avec décol- lement des frettes	
	C - Usure ou altéra- tion physique des guides de restriction de mouvement	légère	moyenne	importante	très impor- tante	
Radier ou platelage	Relevé de potentiel de corrosion	vert	jaune	rouge + noir ⁽¹⁾	noir ⁽²⁾	
Plafond sus- pendu – Tuiles	Défauts des tuiles (désagrégation, déformation, dépla- cement partiel ou altération physique)	aucun		présence	tuiles tom- bées ou absentes	

Suite ▶

Tableau 5.5-1 Critères spécifiques – Matériau – Tunnels (suite)

Défauts de matériaux				État	
Éléments visés	observés	Α	В	С	D
Panneaux de paralume	Défauts du ciment- amiante (fissuration, désagrégation, déformation, dépla- cement partiel ou altération physique)	aucun		présence	panneaux de paralume tombés ou absents
Revêtement de mur	Défauts de la céra- mique (fissuration, abrasion, éclatement, décollement ou détérioration des joints de mortier)	aucun		présence	tuiles de céramique tombées ou absentes

⁽¹⁾ Noir : **sans** confirmation de diminution de section de plus de 30 % de l'armature.

Note: Pour les matériaux courants, on doit se référer aux tableaux 4.8-1, 4.8-3 et 4.8-6 du *Manuel d'inspection des structures.*

⁽²⁾ Noir: **avec** confirmation de diminution de section de plus de 30 % de l'armature (par carottage ou autre essai physique).

 Tableau 5.6-1
 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels

Éléments visés	Défauts de		c	EC	
comportemen observés		4	3	2	1
	1a – Défauts de matériaux ou modification d'un élément principal pou- vant réduire sa capacité à supporter les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 20 %)	de façon importante (de 20 à 30 %)	de façon très impor- tante (plus de 30 %)
1 - Tous les éléments	1b – Défauts de matériaux ou modification d'un élément secondaire affectant son aptitude à jouer son rôle	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très impor- tante (plus de 50 %)
	1c – Vibration ou mouvement d'un élément affectant sa stabilité ou celle d'autres éléments	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante
	1d – Fissure dans un élément en acier				présence ⁽¹⁾

Suite ▶

 Tableau 5.6-1
 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels (suite)

Éléments visés	Défauts de comportement observés	CEC			
		4	3	2	1
1 - Tous les éléments	1e – Flambement ou voilement ou autre déformation dans une zone en compression ou déversement observé sur un élément en acier				présence ⁽¹⁾
	1f – Infiltration ou trace d'infiltration d'eau	aucune	présence de coulures sèches ou de taches humides sur les surfaces	présence d'écoulement d'eau faible (goutte à goutte sur les surfaces, taches hu- mides au sol)	présence d'un fort écoulement d'eau (écoulement sur les surfaces, flaques au sol) ⁽¹⁾
	1g – Pièce mal assujettie présentant un risque pour les usagers				présence ⁽¹⁾
2 - Enroche- ment	Perte de maté- riaux affectant l'efficacité de l'enrochement	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante

Suite ▶

 Tableau 5.6-1
 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels (suite)

Éléments visés	Défauts de comportement		CEC			
Élém vis	observés	4	3	2	1	
3 - Assise/ Blocs d' assise		aucune à légère (moins de 10 %)	appréciable (de 10 à 20 %)	importante (de 20 à 30 %)	très impor- tante (plus de 30 %)	
ino	4a – Appareil d'appui déplacé ou endommagé affectant sa stabilité et la qualité de sup- port de l'élément supporté	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 20 %)	de façon importante (de 20 à 30 %)	de façon très impor- tante (plus de 30 %)	
4 - Appareils d'appui	4b – Boulons ou tiges d'ancrage fissurés ou sectionnés, réduisant la capacité de l'appareil d'appui à supporter les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 20 %)	de façon importante (de 20 à 30 %)	de façon très impor- tante (plus de 30 %)	
	4c – Assem- blages des guides de restric- tion de mouve- ment		lâches	manquants		

Suite ►

 Tableau 5.6-1
 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels (suite)

Éléments visés	Défauts de	CEC					
Élém	comportement observés	4	3	2	1		
roulement	5a – Défauts de matériaux affectant la protection du platelage ou du radier	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très impor- tante (plus de 50 %)		
5 - Surface de roulement	5b – Défauts de matériaux affectant la planéité de la surface (ornière, nid de poule, etc.)	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très impor- tante (plus de 50 %)		

 Tableau 5.6-1
 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels (suite)

Éléments visés	Défauts de comporte-		CEC			
Élém	ment observés	4	3	2	1	
	6a – Fissure (flexion ou cisaillement) dans un mur ou une poutre en béton précontraint dont l'ouverture est	< 0,3 mm	de 0,3 à 0,5 mm ⁽³⁾		> 0,5 mm	
béton ⁽²⁾	6b – Fissure (flexion ou cisaillement) dans un mur en béton armé dont l'ouverture est	< 0,8 mm	de 0,8 à 3,0 mm ⁽³⁾		> 3,0 mm	
– Poutre ou mur porteur en béton (2)	6c – Fissure (flexion) dans une poutre en béton armé dont l'ouverture est	< 0,8 mm	de 0,8 à 3,0 mm ⁽³⁾		> 3,0 mm	
	6d – Fissure (cisaillement) dans une poutre en béton armé dont l'ouverture est	< 0,8 mm	de 0,8 à 1,5 mm ⁽³⁾		> 1,5 mm	
9	6e – Fissure le long des câbles de précontrainte insérés dans des gaines remontant dans l'âme d'une poutre en béton précontraint par postension	Aucune	Présence sans traces de rouille et sans délaminage du béton ⁽³⁾	de rouille mais sans	Présence avec délaminage ou éclate- ment du béton (1)(3)	

 Tableau 5.6-1
 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels (suite)

Éléments visés	Défauts de compor-	CEC				
Élém vis	tement observés	4	3	2	1	
(2)	7a – Fissuration (flexion ou cisaillement) du béton précontraint dont l'ouverture est	< 0,3 mm	de 0,3 à 0,5 mm ⁽³⁾		> 0,5 mm ⁽³⁾	
7 - Voûte / dalle en béton ⁽²⁾	7b – Fissuration (flexion) du béton armé dont l'ouverture est	< 0,8 mm	de 0,8 à 3,0 mm ⁽³⁾		> 3,0 mm ⁽³⁾	
7 - Voû	7c – Fissuration (cisail- lement) du béton armé dont l'ouverture est	< 0,8 mm	de 0,8 à 1,5 mm ⁽³⁾		> 1,5 mm ⁽³⁾	
8 - Diaphragmes	Fissuration (flexion ou cisaillement) du béton dont l'ouverture est	< 1,5 mm	≥ 1,5 mm ⁽³⁾			

 Tableau 5.6-1
 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels (suite)

Éléments visés	Défauts de com-	CEC				
Élém vis	portement obser- vés	4	3	2	1	
9 - Système de drainage	9a – Drains non fonc- tionnels ou drai- nage insuffisant affectant la canali- sation des eaux de ruissellement	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante	
	9b – Composant du système de drai- nage détérioré, mal raccordé ou mal fixé			présence	présence et conduites d'évacuation sectionnées	

 Tableau 5.6-1
 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels (suite)

Éléments visés	Défauts de compor-		CEC		
Élém vis	tement observés	4	3	2	1
	10a – Hauteur (H) du chasse-roue ou du côté intérieur du trottoir ou de la glissière médiane (4)	H ≥ 150 mm	125 ≤ H < 150 mm	100 ≤ H < 125 mm	H < 100 mm
glissière médiane	10b – Déplacement latéral ou défauts de matériaux affectant l'uniformité de la surface de contact verticale	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante
10 - Chasse-roue / trottoir ou glissière médiane	10c – Défauts de maté- riaux ou dénivella- tion affectant la planéité de la surface du trottoir	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante
10 - Chasse	Assemblage relâché, défectueux ou corro- dé d'un élément en acier réduisant sa capacité à transférer les charges	aucunement à légère- ment (moins de 10 %)	de façon appréciable (de 10 à 30 %)	de façon importante (de 30 à 50 %)	de façon très impor- tante (plus de 50 %)
	10e – Pièce faisant saillie				présence (1)

 Tableau 5.6-1
 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels (suite)

Éléments visés	Défauts de com-	CEC			
Élém vis	portement obser- vés	4	3	2	1
11 - Joint	Décalage, défauts de matériaux ou défauts de fixation des pièces d'un joint affectant la transition entre les surfaces	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante
12 - Revêtement de mur	Défaut du revête- ment affectant la protection des éléments sous- jacents	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante
13 - Plafond suspen- du – Profilés	Assemblage relâché, défectueux ou corrodé d'un élément en acier réduisant sa capa- cité à transférer les charges	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante

 Tableau 5.6-1
 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels (suite)

Éléments visés	Défauts de com- portement obser-	CEC				
Élém vis	vés	4	3	2	1	
14 - Plafond sus- pendu -Tuiles	Défaut des tuiles affectant la protec- tion des éléments situés à l'arrière	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante	
15 - Paralume	Défaut affectant la stabilité ou l'intégrité des panneaux de paralume	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante	
16 – Cadre de support	Assemblage relâché, défectueux ou corrodé d'un élément en acier réduisant sa capa- cité à transférer les charges	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante	

 Tableau 5.6-1
 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels (suite)

Éléments visés	Défauts de com- portement obser-	CEC				
Élém vis	vés	4	3	2	1	
17 - Contrevente- ments	Assemblage relâché, défectueux ou corrodé d'un élément en acier réduisant sa capa- cité à transférer les charges	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très impor- tante	
Systèmes mécaniques	Déficience d'un système méca- nique ou d'un équipement associé	aucune à légère	appréciable	importante	très impor- tante	
18 – Systèmes	Défaillance d'un système méca- nique pouvant affecter la santé ou la sécurité des personnes				présence ⁽¹⁾	

Tableau 5.6-1 Critères spécifiques – Comportement – Tunnels (suite)

Éléments visés	Défauts de compor-	CEC				
Élém vis	tement observés	4	3	2	1	
Systèmes élec- triques	Déficience d'un système électrique ou d'un équipement associé	aucune à légère	appréciable	importante	très importante	
19 – Système triques	Risque d'électrocution ou d'incendie pouvant être causé par un système électrique				présence (1)	
Éléments acces- soires	Défauts de maté- riaux ou bris de plusieurs éléments accessoires affectant leur capacité à jouer leur rôle	aucunement à légère- ment	de façon appréciable	de façon importante	de façon très importante	
20 – Élér s	Défaut d'un élément accessoire affectant la santé ou la sécurité des personnes				présence	

⁽¹⁾ L'ingénieur responsable doit être immédiatement avisé si un tel défaut est observé.

⁽²⁾ Pour des fissures autres que celles de flexion ou de cisaillement, comme les fissures le long des câbles de précontrainte (sauf dans les cas mentionnés dans le tableau), les fissures longitudinales sur les semelles, les fissures d'extrémité et les fissures dans les zones de continuité sur appuis, il faut utiliser le critère 1a.

⁽³⁾ La cote est obligatoirement associée à une demande d'avis technique de fissuration.

⁽⁴⁾ Dans le cas d'un passage réservé uniquement aux piétons ou aux cyclistes, CEC = 4 si H > 100 mm.

Tableau 6.1-1 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Tube »

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
	Enroche- ment	3511	Rép. / rempl. d'élém. tunnel - Tube	Global
	1	1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		1013	Balayage de chaussée	m
	Radier	2131	Réparation temporaire de dalle	heure(s)
	Radiei	3106	Obturation fissures par injection	m
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3131	Répar. dalle sur poutres et dalle épaisse	m²
pe		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
Tunnel - Tube		1013	Balayage de chaussée	m
nnel	Surface de	1041	Resurfaçage de l'enrobé	m ²
2	roulement	1042	Scellement fissures de l'enrobé	m
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m ²
		3067	Remplacement de l'enrobé	m ²
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Chasse-roue / trottoir	3061	Rép./rempl. trott. ch-roue bande méd. béton	m²
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)

Tableau 6.1-1 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Tube » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
	Système de	3062	Modification/ajout de drains	unité(s)
	drainage	3063	Intervention sur système de drainage	unité(s)
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		1013	Balayage de chaussée	m
	Platelage	2131	Réparation temporaire de dalle	heure(s)
	Platelage	3106	Obturation fissures par injection	m
pe		3107	Intervention de surface	unité(s)
Tunnel - Tube		3131	Répar. dalle sur poutres et dalle épaisse	m²
nnel		3132	Répar. dessous dalle épaisse	m ²
2		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Mur	1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	IVIUI	3081	Réparation mur de soutènement béton	m²
		3106 Obturation fissures par injection		m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m

Tableau 6.1-1 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Tube » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
	Revêtement de mur	3511	Rép. / rempl. d'élém. tunnel - Tube	Global
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	Colonnes	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3112	Réparation de pile en béton	m²
Tunnel - Tube		3115	Répar. fissure élément en béton	m
- <u>-</u>		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
Tun		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
	Assise /	1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Blocs	3042	Réparation/modification bloc assise	unité(s)
	d'assise	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
	Appareils	3043	Remise en position d'appareil d'appui	unité(s)
	d'appui	3044	Remplacement d'appareil d'appui	unité(s)

Tableau 6.1-1 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Tube » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		1082	Sécurisation de dessous de tablier	m ²
	Voûte / Dalle	2131	Réparation temporaire de dalle	heure(s)
		3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
agr		3131	Répar. dalle sur poutres et dalle épaisse	m ²
Tunnel - Tube		3132	Répar. dessous dalle épaisse	m ²
Juel		1011	Nettoyage sous le tablier	m
Ē		1016	Nettoyage intérieur poutre-caisson	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	Poutre	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
		3122	Répar. extrém. poutre en béton armé	unité(s)
		3124	Répar. poutre/diaph. béton précontraint	m
		3125	Répar. poutre-cais. en béton	m²

Tableau 6.1-1 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Tube » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1016	Nettoyage intérieur poutre-caisson	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
	Diaphrag-	1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	mes	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
a		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
Tunnel - Tube		3124	Répar. poutre/diaph. béton précontraint	m
- leu		3126	Rec. de diaphragme en béton armé	unité(s)
Tun	Plafond	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	suspendu - Profilés	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
	Plafond suspendu - Tuiles	3511	Rép. / rempl. d'élém. tunnel - Tube	Global
		2051	Correct. épaulement en béton joint tablier	m
		2052	Correct. élém. acier joint tablier	heure(s)
	Joint	3051	Remplacement d'un joint de tablier	m
		3054	Étanchement d'un joint longitudinal	m
		3511	Rép. / rempl. d'élém. tunnel - Tube	Global

Tableau 6.1-1 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Tube » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	Mur de tête	3081	Réparation mur de soutènement béton	m²
		3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
Tunnel - Tube		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
<u>-</u>		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
Lun	Glissière médiane	3071	Réparation de glissière	m
		3073	Remplacement/ajout de glissière	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Écran visuel	1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		3081	Réparation mur de soutènement béton	m²
		3107	Intervention de surface	unité(s)

Tableau 6.1-2 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Couloir de services »

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
	Radier	2131	Réparation temporaire de dalle	heure(s)
	Raulei	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
ses		3115	Répar. fissure élément en béton	m
ervic		3131	Répar. dalle sur poutres et dalle épaisse	m ²
Tunnel - Couloir de services	Platelage	3131	Répar. dalle sur poutres et dalle épaisse	m ²
loir	Système de drainage	3062	Modification/ajout de drains	unité(s)
ပို		3063	Intervention sur système de drainage	unité(s)
nel		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
1	1	1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Mur	1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	IVIUI	3081	Réparation mur de soutènement béton	m²
		3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m

Tableau 6.1-2 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Couloir de services » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		1082	Sécurisation de dessous de tablier	m²
Tunnel - Couloir de services	Voûte / Dalle	2131	Réparation temporaire de dalle	heure(s)
ser		3106	Obturation fissures par injection	m
ir de		3107	Intervention de surface	unité(s)
olno		3115	Répar. fissure élément en béton	m
) <u>-</u>		3131	Répar. dalle sur poutres et dalle épaisse	m²
auun		3132	Répar. dessous dalle épaisse	m²
-		2051	Correct. épaulement en béton joint tablier	m
	Latina	2052	Correct. élém. acier joint tablier	heure(s)
	Joint	3051	Remplacement d'un joint de tablier	m
		3054	Étanchement d'un joint longitudinal	m
	Revêtement de mur	3521	Rép. / rempl. d'élém. tunnel - Couloir service	Global

Tableau 6.1-2 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Couloir de services » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
	1061 Imperméab. surfaces de béton 1062 Recouvrement avec enduit de surface	1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
		m ²		
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	Colonnes	3106	Obturation fissures par injection	m
· ·		3107	Intervention de surface	unité(s)
Tunnel - Couloir de services		3112	Réparation de pile en béton	m²
ser		3115	Répar. fissure élément en béton	m
ir de		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
ono		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
) -i	Assise /	1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
nun.	Blocs	3042	Réparation/modification bloc assise	unité(s)
-	d'assise	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
	Appareils	3043	Remise en position d'appareil d'appui	unité(s)
	d'appui	3044	044 Remplacement d'appareil d'appui	unité(s)

Tableau 6.1-2 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Couloir de services » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1016	Nettoyage intérieur poutre-caisson	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	ecouvrement avec enduit de surface	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	Poutre	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
seo		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
Tunnel - Couloir de services		3122	Répar. extrém. poutre en béton armé	unité(s)
ge s		3124	Répar. poutre/diaph. béton précontraint	m
loir		3125	Répar. poutre-cais. en béton	m²
Š		1011	Nettoyage sous le tablier	m
nel .		1016	Nettoyage intérieur poutre-caisson	m
Ę		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Diaphrag-	1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	mes	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
		3124	Répar. poutre/diaph. béton précontraint	m
		3126	Rec. de diaphragme en béton armé	unité(s)

Tableau 6.1-2 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Couloir de services » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
seo	Plafond	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
	suspendu - Profilés	3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
de services	Plafond suspendu - Tuiles	3521	Rép. / rempl. d'élém. tunnel - Couloir service	Global
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
Cou	Chana da	1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
Tunnel - Couloir	Chape de béton sur	3106	Obturation fissures par injection	m
Tun	plancher	3107	Service Imperméab. surfaces de béton Recouvrement avec enduit de surface Obturation fissures par injection Intervention de surface	unité(s)
		3521	Rép. / rempl. d'élém. tunnel - Couloir service	Global

Tableau 6.1-3 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Paralumes »

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		2131	Réparation temporaire de dalle	heure(s)
	Radier	3106	Obturation fissures par injection	m
	Kaulei	3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3131	Répar. dalle sur poutres et dalle épaisse	m ²
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		1013	Balayage de chaussée	m
es	Surface de	1041	Resurfaçage de l'enrobé	m²
alum	roulement	1042	Scellement fissures de l'enrobé	m
Par		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m²
Tunnel - Paralumes		3067	Remplacement de l'enrobé	m²
틸		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Chasse-roue / trottoir	3061	Rép./rempl. trott. ch-roue bande méd. béton	m²
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
	Système de	3062	Modification/ajout de drains	unité(s)
	drainage	3063	Intervention sur système de drainage	unité(s)

Tableau 6.1-3 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Paralumes » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Mur	1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		3081	Réparation mur de soutènement béton	m ²
		3106	Obturation fissures par injection	m
· ·		3115	Répar. fissure élément en béton	m
Tunnel - Paralumes	Colonnes	3107	Intervention de surface	unité(s)
aralı		3112	Réparation de pile en béton	m ²
 		1011	Nettoyage sous le tablier	m
un.		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
-		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	Poutre	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
		3122	Répar. extrém. poutre en béton armé	unité(s)
		3124	Répar. poutre/diaph. béton précontraint	m

Tableau 6.1-3 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Paralumes » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
	Assise /	1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Blocs	3042	Réparation/modification bloc assise	unité(s)
	d'assise	3106	Obturation fissures par injection	m
səı		3107	Intervention de surface	unité(s)
Tunnel - Paralumes		3115	Répar. fissure élément en béton	m
. Par	Appareils	3043	Remise en position d'appareil d'appui	unité(s)
nel	d'appui	3044	Remplacement d'appareil d'appui	unité(s)
Ţ	Paralumes	3531	Rép. / rempl. d'élém. tunnel - Paralumes	Global
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
	Cadre de support	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
		3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m²
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)

Tableau 6.1-3 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Paralumes » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
	Contreven- tements	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
		3065	Revêt. de protection d'un ouvrage en acier	m²
_{so}		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
Tunnel - Paralumes	Écran visuel	1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
aralı		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
- -		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
, and		3081	Réparation mur de soutènement béton	m²
-	106	1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		3071	Réparation de glissière	m
		3073	Remplacement/ajout de glissière	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)

Tableau 6.1-4 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Systèmes mécaniques »

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Tunnel - Systèmes mécaniques	Systèmes mécaniques	3541	Rép. / rempl. systèmes mécaniques	Global

Tableau 6.1-5 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Systèmes électriques »

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Tunnel - Systèmes électriques	Systèmes électriques	3551	Rép. / rempl. systèmes électriques	Global

Tableau 6.1-6 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Local technique »

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		2131	Réparation temporaire de dalle	heure(s)
	Radier	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
<u> </u>		3131	Répar. dalle sur poutres et dalle épaisse	m ²
Tunnel - Local technique	Système de drainage	3062	Modification/ajout de drains	unité(s)
tech		3063	Intervention sur système de drainage	unité(s)
ocal	Platelage 103 213 310 311	1011	Nettoyage sous le tablier	m
ا ب		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
euun		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
-		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		1082	Sécurisation de dessous de tablier	m ²
		2131	Réparation temporaire de dalle	heure(s)
		3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3131	Répar. dalle sur poutres et dalle épaisse	m²
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)

Tableau 6.1-6 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Local technique » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
		1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
	1	1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
o o	Mur	3081	Réparation mur de soutènement béton	m²
njdn		3106	Obturation fissures par injection	m
Tunnel - Local technique		3107	Intervention de surface	unité(s)
ocal		3115	Répar. fissure élément en béton	m
- -		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
nur		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
F		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	3107 3112	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3112	Réparation de pile en béton	m²
		3115	Répar. fissure élément en béton	m

Tableau 6.1-6 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Local technique » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
	Assise /	1017	Nettoyage d'unité de fondation / mur	unité(s)
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	Blocs	3042	Réparation/modification bloc assise	unité(s)
	d'assise	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
dne	Appareils d'appui	3043	Remise en position d'appareil d'appui	unité(s)
chni		3044	Remplacement d'appareil d'appui	unité(s)
Tunnel - Local technique		1011	Nettoyage sous le tablier	m
۲		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
lel -		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
μĪ		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		1082	Sécurisation de dessous de tablier	m²
	Voûte / Dalle	2131	Réparation temporaire de dalle	heure(s)
		3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3115	Répar. fissure élément en béton	m
		3131	Répar. dalle sur poutres et dalle épaisse	m ²
		3132	Répar. dessous dalle épaisse	m²

Tableau 6.1-6 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Local technique » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
	Revêtement de mur	3561	Rép./rempl. d'élem. tunnel - Local tech- nique	Global
		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
	Poutre	3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
dne		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
chni		3122	Répar. extrém. poutre en béton armé	unité(s)
Tunnel - Local technique		3124	Réparation de poutre/diaphragme en béton précontraint	m
٩.		1011	Nettoyage sous le tablier	m
luel		1016	Nettoyage intérieur poutre-caisson	m
Į		1061	Imperméab. surfaces de béton	m²
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m²
	mes 3106	1081	Enlèvement de fragments de béton	heure(s)
		3106	Obturation fissures par injection	m
		3107	Intervention de surface	unité(s)
		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
		3124	Répar. poutre/diaph. béton précontraint	m
		3126	Rec. de diaphragme en béton armé	unité(s)

Tableau 6.1-6 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Local technique » (suite)

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
•	Plafond suspendu - Profilés	2201	Remplacement de boulons / rivets	unité(s)
		3221	Répar. / rempl. d'élément en acier	unité(s)
	Plafond suspendu - Tuiles	3561	Rép./rempl. d'élem. tunnel - Local tech- nique	Global
ique	Joint	2051	Correct. épaulement en béton joint tablier	m
Tunnel - Local technique		2052	Correct. élém. acier joint tablier	heure(s)
calt		3051	Remplacement d'un joint de tablier	m
٠.		3054	Étanchement d'un joint longitudinal	m
nnel	1061 1062 Chape de béton sur 3106	1061	Imperméab. surfaces de béton	m ²
1		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m ²
		3106	Obturation fissures par injection	m
	plancher	3107	Intervention de surface	unité(s)
	3561	3561	Rép./rempl. d'élem. tunnel - Local tech- nique	Global

Tableau 6.1-7 Liste des activités disponibles par élément – Groupe « Éléments accessoires »

GR.	ÉLÉMENT	ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Tunnel – Éléments accessoires	Éléments accessoires	3571	Rép./rempl. éléments accessoires	Global

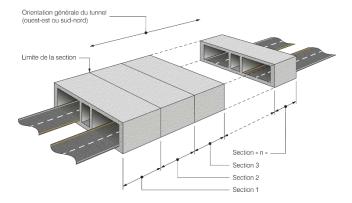


Figure 2.5-1 Sectionnement d'un tunnel selon l'orientation générale de la route

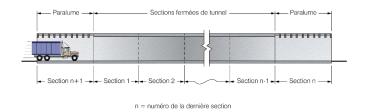


Figure 2.5-2 Sectionnement d'un tunnel avec paralumes

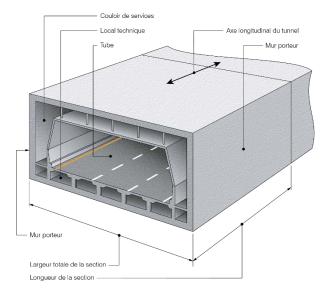


Figure 2.5-3 Largeur totale d'une section de tunnel constituée d'un seul tube

Mars 2023

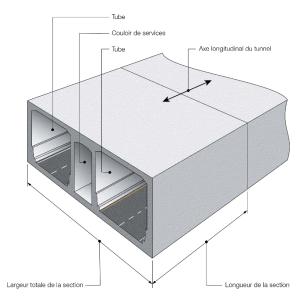


Figure 2.5-4 Largeur totale d'une section de tunnel constituée de plusieurs tubes

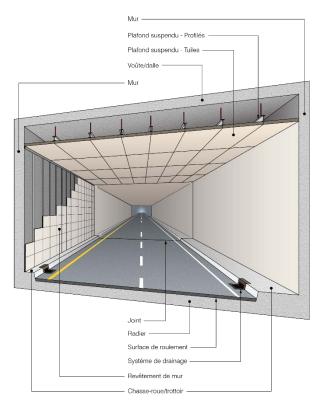


Figure 3.2-24 Identification des éléments pour un tube

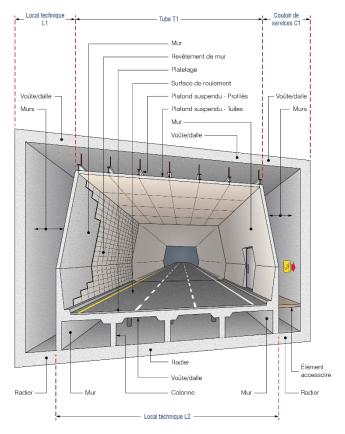


Figure 3.2-26 Identification des éléments pour plusieurs espaces d'un tunnel

Mars 2023 Page 145 de 151


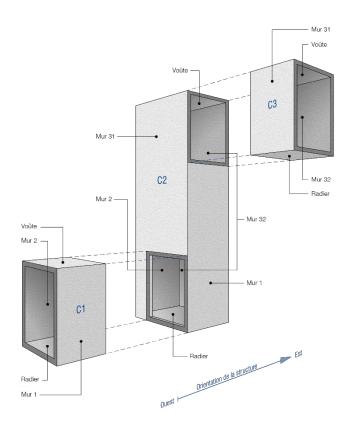


Figure 3.2-27 Identification des éléments pour différents couloirs de services


Mars 2023 Page 146 de 151

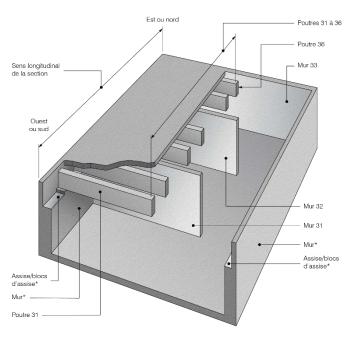

* Numérotation selon l'orientation sud-nord ou ouest-est de la structure.

La figure se continue sur la page suivante >

Figure 3.2-35 Numérotation selon la présence d'éléments dans le sens longitudinal

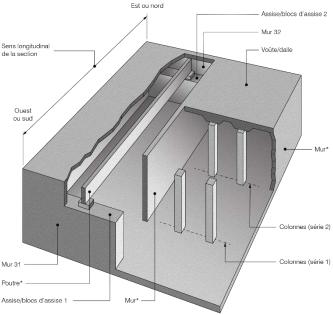

^{*} Numérotation selon l'orientation sud-nord ou ouest-est de la structure.

Figure 3.2-35 Numérotation selon la présence d'éléments dans le sens longitudinal (suite)

Mars 2023

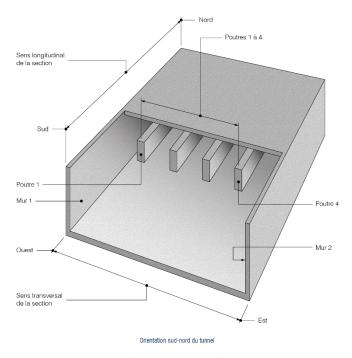


Figure 3.2-36 Numérotation des éléments pour un tunnel orienté sud-nord

Mars 2023 Page 149 de 151

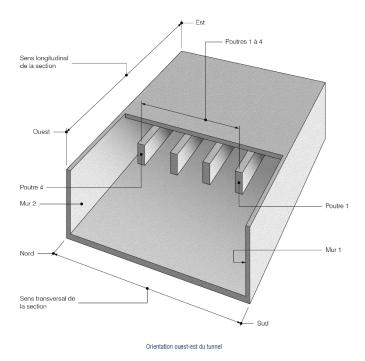


Figure 3.2-37 Numérotation des éléments pour un tunnel orienté ouest-est

Mars 2023 Page 150 de 151

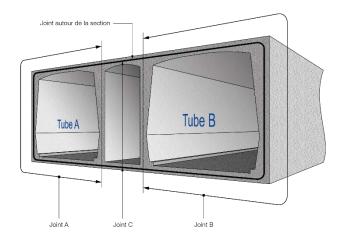


Figure J.1-1 Joint commun à plusieurs espaces